

**Сварог**®

# **Инверторный сварочный аппарат**

**MIG 2000 (N280)**

**Руководство по эксплуатации**



# СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	5
3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	6
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	7
4.1. Условия эксплуатации оборудования	7
4.2. Меры безопасности при проведении сварочных работ	7
4.3. Пожаровзрывобезопасность	8
4.4. Меры безопасности при работе с газовыми баллонами	8
4.5. Электробезопасность	9
4.6. Электромагнитные поля и помехи	9
4.7. Классификация щиты по IP	10
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА	12
7. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MIG/MAG и FCAW СВАРКИ	16
7.1. Общие рекомендации для MIG/MAG сварки	17
8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MMA СВАРКИ	22
8.1. Общие рекомендации для MMA сварки	23
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
10. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	27
11. ХРАНЕНИЕ	29
12. ТРАНСПОРТИРОВКА	30

# 1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и использованием оборудования.

Руководство является неотъемлемой частью документации и должно сопровождаться его при изменении местоположения или перепрода.

Информация, содержащаяся в данной публикации является верной на момент поступления в печать. Комплектация в интересах эксплуатации оставляет за собой право изменять спецификацию и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Производитель не несет ответственности за последствия использования документации или работы при работе в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, а также возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

Пользоваться оборудованием всегда отвечает сохранность и работоспособность данного руководства.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием документации, вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.



**ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Особенности, требующие повышенного внимания со стороны пользователя.**

## 2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «Сварог», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и современные технологии, используемые при изготавлении этих сварочных аппаратов, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании и работе.

### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

На настоящий момент заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования, имеет декларацию о соответствии ЕАС. Соответствует директивам EC: 73/23/EEC, 89/336/EEC и Европейскому стандарту EN/IEC60974.

### 3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Производство сварочного оборудования ТМ «Сварог» осуществляется на заводе Shenzhen Jasic Technology – одном из ведущих мировых производителей инверторных аппаратов, который уже 20 лет поставляет сварочное оборудование в США, Австралию и страны Европы. В России эксклюзивным представителем Shenzhen Jasic Technology является компания «ИНСВАРКОМ».

В настоящий момент компания Shenzhen Jasic Technology имеет четыре научно-исследовательских центра и три современных производственных площадки. Благодаря передовым исследованиям компания получила более 50 национальных патентов и 14 международных включая национальную и зарубежную выставку и развитие технологий в области сварки, завод также является одним из крупнейших предприятий государственного значения. Производство компании имеет сертификат ISO 9001, производственный процесс и продукция соответствуют мировым стандартам.

С 2007 года оборудование торговой марки «Сварог» успешно заслужило рекомендации себя у нескольких сотен тысяч потребителей в промышленности, строительстве, спорте и в домашнем хозяйстве. Компания предлагает широкий ассортимент сварочного оборудования и сопутствующих товаров:

- Инверторное оборудование для ручной дуговой сварки;
- Инверторное оборудование для газодуговой сварки;
- Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов;
- Оборудование для воздушно-плазменной резки;
- Универсальные и комбинированные сварочные инверторы;
- Аксессуары, комплектующие и расходные материалы;
- Средства защиты для сварочных работ.

Компания имеет широкую сеть региональных дилеров и сервисных центров по всей территории России. Все оборудование обеспечивается надежной технической поддержкой, которая включает гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка запасных частей, обучение, пусконаладочные и демонстрационные работы, а также консультации по подбору и использованию оборудования. При поступлении заказа вся продукция проходит контрольное тестирование и тщательную предпродажную проверку, что гарантирует отличное высокое качество товаров ТМ «Сварог».

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При непр вильной эксплуатации оборудования процесс сварки предст вляет собой опасность для здоровья и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной.

При эксплуатации оборудования и последующей его утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации и устройство оборудования, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

### 4.1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Аппараты предназначены только для тех операций, которые описаны в данном руководстве. Использование оборудования не по назначению может привести к выходу его из строя.
- Сварочные работы должны выполняться при влажности не более 80 %. При использовании оборудования температура воздуха должна составлять от минус 5°C до плюс 40°C.
- В целях безопасности рабочей зоны должен быть очищен от пыли, грязи и оксидирующих газов в воздухе.
- Перед включением питания убедитесь, что его вентиляционные отверстия остаются открытыми, и он обеспечен продувом воздуха.
- Запрещено эксплуатировать питание, если он находится в неустойчивом положении и его угол к горизонтальной поверхности составляет больше 15°.



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте данные аппараты для размораживания труб, подзарядки батарей или аккумуляторов, запуска двигателей.

### 4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

- Дым и газ, образующиеся в процессе сварки, опасны для здоровья. Рабочая зона должна хорошо вентилироваться. Стремитесь оставаться на низовьях вытяжек непосредственно на дне зоны сварки.
- Не работайте в одиночку в тесных, плохо проветриваемых помещениях – работать должно вестись под наблюдением другого человека, находящегося вне рабочей зоны.
- Излучение сварочной дуги опасно для глаз и кожи. При сварке используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду с длинным рукавом вместе с перчатками и головным убором. Одежда должна быть прочной, подходящей по размеру, из негорючего материала. Используйте прочную обувь для защиты от воды и брызг металла.

- Не наведите контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.
- Процесс сварки сопровождаетсяся поверхностным шумом, при необходимости используйте средства защиты для новичков слуха.
- Помните, что в готовке и оборудовании сильно нагреваются в процессе сварки. Не трогайте горячую зону готовки не защищенными руками.
- Во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги, и температур з готовок остается высокой в течение некоторого времени.
- Должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней. Используйте для этого защитные ширмы и экраны. Предупредите окружающих, что на дугу и рабочий метр нельзя смотреть без специальных защитных средств.
- Всегда держите поблизости пачечку первой помощи. Травмы и ожоги, полученные во время сварочных работ, могут быть очень опасны.



**ВНИМАНИЕ!** После завершения работы убедитесь в безопасности рабочей зоны, чтобы не допустить случайного травмирования людей или повреждения имущества.

### 4.3. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняющиеся материалы должны быть удалены из рабочей зоны.
- Рядом с рабочей зоной должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, какими пользоваться.
- Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением, емкостей, в которых находились горючие и смолочные вещества. Остатки газа, топлива или масла могут стать причиной взрывов.
- Запрещается носить в рабочей одежде легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажигалки), работать в одежде с пятнами масла, жира, бензина и других горючих жидкостей.

### 4.4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ.

- Баллоны с газом не находятся под давлением и являются источниками повышенной опасности.
- Баллоны должны устанавливаться вертикально с дополнительной опорой для предотвращения их падения.
- Баллоны не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и резкому перепаду температур. Соблюдайте условия хранения и температурный режим, рекомендованные для конкретного газа.

- Бллоны должны находиться на значительном расстоянии от мест сварки, чтобы избежать воздействия на них при магнитном поле или электрической дугой, также не допускать попадания на них брызг при сварке и плавленного металла.
- Закрывайте вентиль бллона при завершении сварки.
- При использовании редукторов и другого дополнительного оборудования соблюдайте требования к их установке и эксплуатации.

## 4.5. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Для подключения оборудования используйте розетки с земляющим контуром.
- Запрещается производить любые подключения под напряжением.
- Категорически не допускается производить работы при поврежденной изоляции кабеля, горелки, сетевого шнура и вилки.
- Не рекомендуется использовать голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих рабочих перчатках.
- Отключите питание от сети при простое.
- Переключение режимов функционирования при работе в процессе сварки может повредить оборудование.
- Увеличение длины рабочего кабеля или кабеля горелки на длину более 8 метров повышает риск перегрева кабеля и снижает выходные характеристики рабочего питания в зоне сварочной навески.



**ВНИМАНИЕ!** При поражении электрическим током прекратите сварку, отключите оборудование, при необходимости обратитесь за медицинской помощью. Перед возобновлением работы тщательно проверьте исправность аппарата.

## 4.6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕХИ

- Сварочный ток является причиной возникновения электромагнитных полей. При длительном воздействии они могут вызывать негативное влияние на здоровье человека.
- Электромагнитные поля могут вызывать сбои в работе оборудования, в том числе в работе слуховых аппаратов и радиостимуляторов. Люди, пользующиеся медицинскими приборами, не должны находиться в зоне сварки без консультации с врачом.
- По возможности электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования. Возможно частичное экранирование электрооборудования, расположенного вблизи от сварочного питания.
- Соблюдайте требования по ограничению включения высокомощного оборудования и требований к рабочим местам питирующей сети. Возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.

- Не з кручив йте св рочные провод вокруг себя или вокруг оборудования, будьте особенно внимательны при использовании к белей большой длины.
- Не к сйтесь одновременно силового кабеля электрододержателя и провода з земления.
- З земление свариваемых деталей эффективно сокращает электромагнитные помехи, вызываяемые ими при этом.

#### 4.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПО IP

Сварочный аппарат MIG 2000 (N280) обладает классом защиты IP23S. Это означает, что корпус аппарата отвечает следующим требованиям:

- Защита от проникновения внутрь корпуса пыльцев и твердых частиц метром более 12мм;
- Капли воды, падающие на оболочку под углом 60°, не вызывают вредного воздействия на изделие.

Оборудование было отключено от сети во время тестов на влагозащиту.



**ВНИМАНИЕ!** Несмотря на защиту корпуса аппарата от попадания влаги, производить сварку под дождем или снегом категорически запрещено. Данный класс защиты не означает защиту от конденсата. По возможности обеспечьте постоянную защиту оборудования от воздействия атмосферных осадков.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Единица измерения	MIG 2000 (N280)
П р метры сети	В; Гц	220±15; 50
Потребляемая мощность, MIG/MMA	кВА	7,5/8,8
Потребляемый ток, MIG/MMA	А	34/40
Диапазон регулирования сварочного тока, MIG/MMA	А	30-200/10-200
Диапазон регулирования напряжения дуги, MIG/MMA	В	15,5-24/20,4-28
Сварочный ток при ПН 100%	А	130
Напряжение холостого хода	В	52
Диапазон скорости подачи проволоки	м/мин	1,5-16
Диаметр сварочной проволоки	мм	0,6/0,8/1,0
Допустимый максимальный вес катушки	кг	15
Расположение под ющего устройства / катушки/количество роликов	шт.	внутри/внутри/2
Диаметр электрод MMA	мм	1,5-5,0
ПН при $I_{max}$	%	60
КПД	%	85
Коэффициент мощности, MIG/MMA		0,75
Класс изоляции		F
Класс защиты		IP23S
Масса	кг	45
Габариты	мм	880x296x616

## 6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА

На рисунке 6.1 показан вид передней панели источника питания.

1. Ручка
2. Пальмовая розетка «+»
3. Пальмовая розетка «-»
4. Переключатель полярности для MIG сварки
5. Вентиляционные отверстия
6. Колеса
7. Резьбовое подключение горелки
8. Пальм (см. рисунок 6.4)
9. Резьбовое подключение «Spool gun» горелки



Рис. 6.1. Вид передней панели.

На рисунке 6.2 показан вид задней панели.

1. Тумблер включения
2. Розетка 36 В
3. Сетевой кабель
4. Вентилятор
5. Подставка для бллон
6. Колеса
7. Штуцер вход газ
8. Подключение земления
9. Место фиксации газового бллон

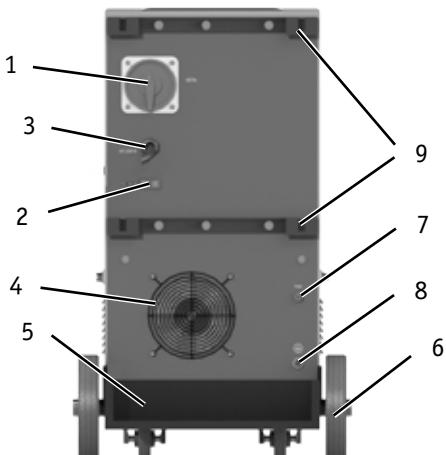


Рис. 6.2. Вид задней панели.

На рисунке 6.3 показан вид сбоку.

1. Регулятор длины проволоки
2. Механизм подачи проволоки
3. Насечное устройство к тушке

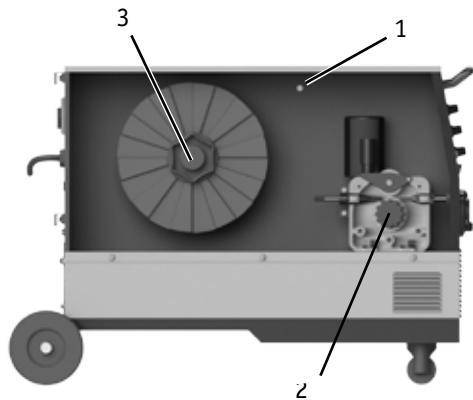


Рис. 6.3. Вид сбоку.

На рисунке 6.4 показан панель управления сварочным аппаратом.

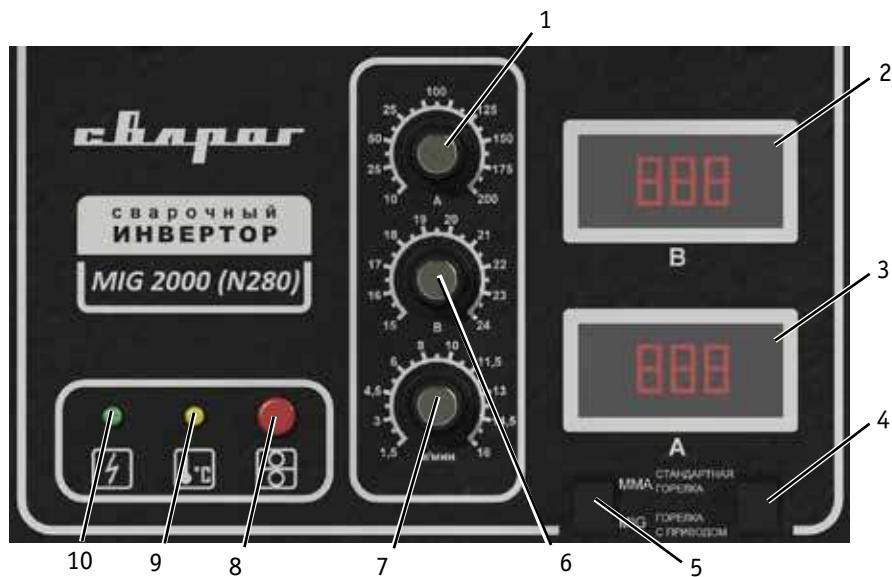
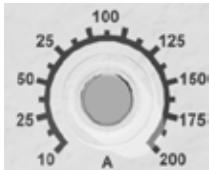
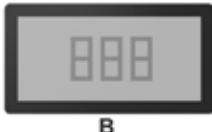
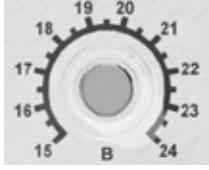


Рис. 6.4. Панель.

Поз.	Символ	Описание
1		Регулятор силы сварочного тока для MMA.
2		Вольтметр.
3		Амперметр.
4	СТАНДАРТНАЯ ГОРЕЛКА  ГОРЕЛКА С ПРИВОДОМ 	Кнопка переключения типа горелок: 1. Стандартная. 2. Горелка «Spool gun».
5		Кнопка выбора способа сварки: 1. Способ MMA. 2. Способ MIG.
6		Регулятор напряжения на дуге.

7		Регулятор скорости подачи проволоки.
8		Кнопка холостого прогона сварочной проволоки.
9		Индикатор перегрева.
10		Индикатор сети.

## 7. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MIG/MAG И FCAW СВАРКИ

Схема подключения аппарата для MIG, MAG и FCAW сварки показана на рисунке 7.1.

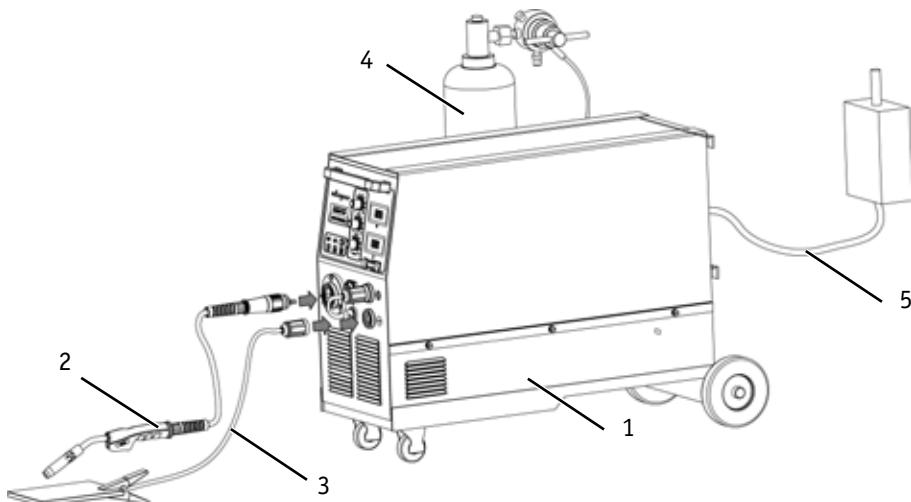


Рис. 7.1. Схема подключения оборудования.

1. Сварочный аппарат. 2. Горелка. 3. Клемма заземления. 4. Баллон с газом. 5. Сетевой шнур.

1. Подсоедините сетевой кабель к электросети с требуемыми параметрами. Проверьте надежность соединения к беля и сетевой розетки.
2. Подсоедините газовый шланг к газовому разъему аппарата (п. 7, рис. 6.2) и к газовому редуктору, присоединенному к баллону. При подключении баллон и редуктор должны быть закрыты. Система газонаполнения, состоящая из газового баллона, редуктора и газового шланга, должна иметь плотные соединения (используйте винтовые хомуты), чтобы обеспечить надежную подачу газа из щиту сварочного шва.
3. Подключите сварочную горелку для MIG сварки в «евроразъем» на передней панели сварочного аппарата.
4. Вставьте силовой конечник к беля клеммы заземления в нейтральную розетку со знаком «+» или «-» (в зависимости от необходимых технологических задач (см. раздел 7.1)) на передней панели аппарата, поверните его до упора по часовой стрелке, убедитесь в плотной фиксации соединения. Закрепите клемму заземления на готовке.



**При неплотном подсоединении кабелей, возможны выгорания панельных розеток, и выхода из строя источника питания.**

5. Выберите стабильную горелку (п. 4, рис. 6.4).



**При использовании стандартной горелки на передней панели сварочного аппарата должна быть выбрана стандартная горелка, иначе подача сварочной проволоки не будет осуществляться.**

6. Выберите способ сварки MIG (п. 5, рис. 6.4).

7. Выставьте необходимые параметры сварки (см. таблицу 7.2).

8. Начинайте сварочный процесс.

## 7.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ MIG/MAG СВАРКИ

- Один из наиболее применяемых видов сварки. Обладает хорошей производительностью, позволяет сваривать большие толщины. Отсутствуют операции по зачистке и удалению шлака. Возможность визуального наблюдения за обработкой сварочного шва.
- При полуавтоматической сварке плавящимся электродом в среде щитовых газов, существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном токе:



**Сварочный аппарат серии MIG 2000 (N280) имеет возможность переключения полярности.**

- Прямая полярность — электрододержатель (горелка) подсоединен к разъему «-», зажимок к «+»;

Используют при сварке порошковой проволокой.

- Обратная полярность — зажимки подсоединен к разъему «-», электрододержатель (горелка) к «+».

Основной способ подключения, применяется при сварке сплошной проволокой.

Для работы в MIG режиме с данным типом проволоки добится предварительного нагрева горелки (см. рис. 7.2).

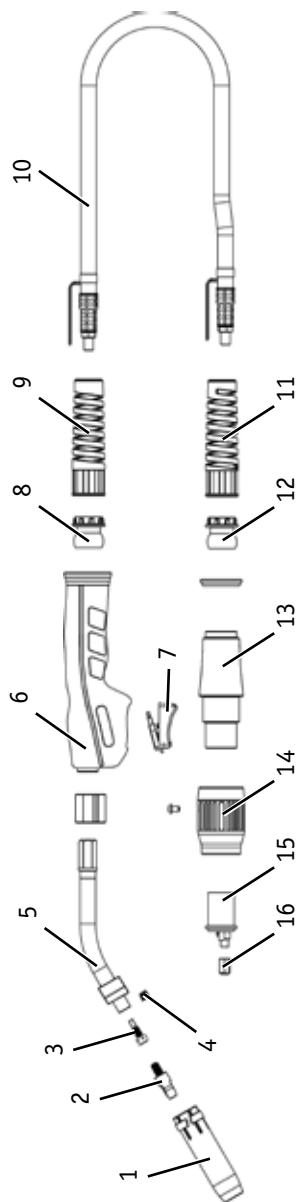


Рис. 7.2. Горелка для МIG сварки.

1. Сопло
2. Сварочный наконечник
3. Вставка под наконечник
4. Спираль к соплу
5. Гусак
6. Рукотяка
7. Кнопка
8. Кольцо
9. Пружина
10. Провод
11. Пружина
12. Кольцо
13. Кожух разъема
14. Гайка разъема
15. Соединение
16. Гайка разъема



**Перед началом сварки при изменении диаметра или марки проволоки необходимо заменить токоподводящий наконечник и направляющий канал.**

Порядок смены направляющего канала показан на рисунке 7.3

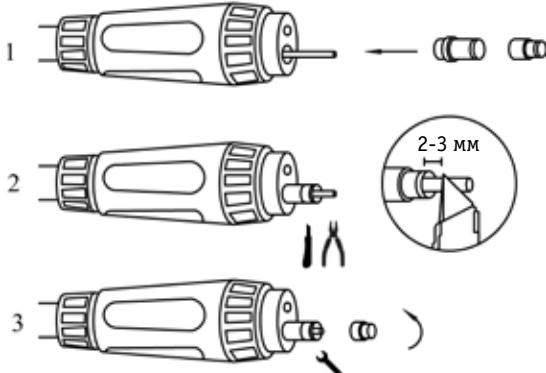


Рис. 7.3. Смена канала.

Периодически продувайте сварочную горелку сжатым воздухом для удаления грязи и мелкой стружки (см. рис. 7.4).

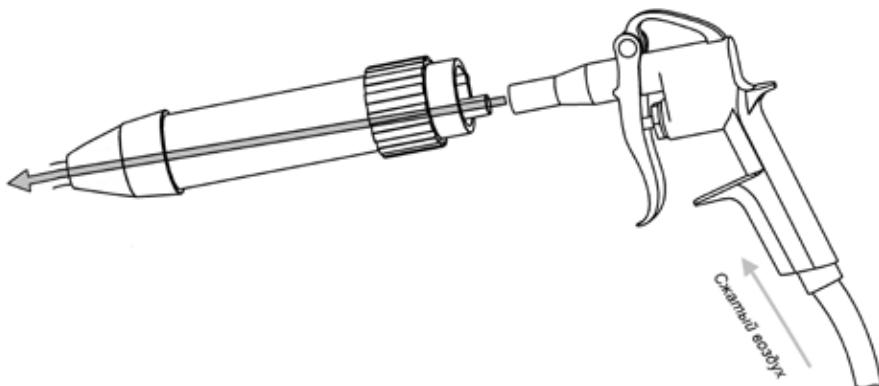


Рис. 7.4. Схема продувки горелки.

Источник питания обладает возможностью подключения горелок тип «Spool gun» — это дает возможность работы в труднодоступных местах и значительно упрощает процесс смены проволоки (см. рис. 7.5).

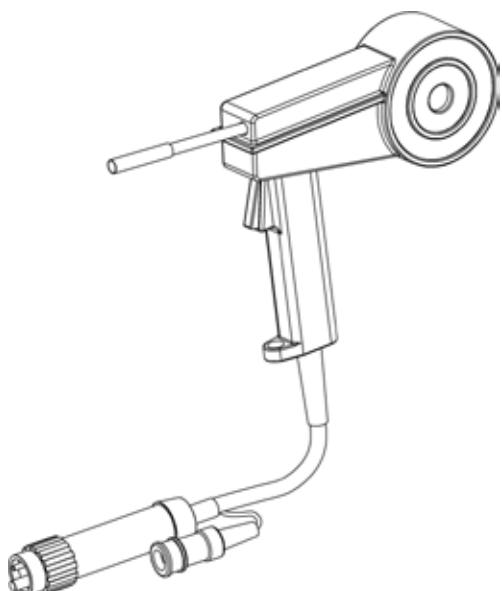


Рис. 7.5. Горелка для MIG сварки типа «Spool gun».

Для увеличения срок службы н конечник и сопл перед св ркой рекомендуется обр - б тыв ть их специ льными нтиприг рными сост в ми.

Св рку в среде з щитных г зов в нижнем положении без р зделки кромок выполняют обычно без поперечных колеб ний угол н клон горелки относительно з готовки пок з н на рисунке 7.6

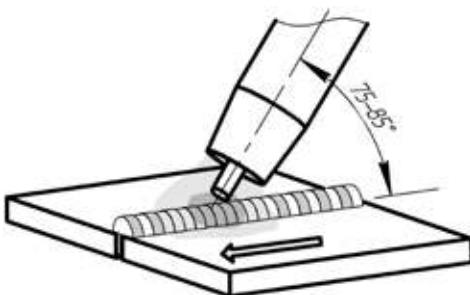


Рис. 7.6. Угол наклона горелки.

При св рке угловых швов в вертик льном положении св рку ведут снизу вверх. При св рке тонколистового мет лл св рку следует вести сверху вниз, это упрощ ет св рочный процесс и уменьш ет вероятность прожиг мет лл (см. рис. 7.7).

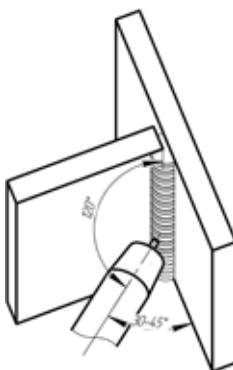


Рис. 7.7. Сварка угловых швов.

Св рочную проволоку следует выбир ть м ксим льно приближенную к химическому сост ву основного мет лл .

#### Т блиц 7.1. Выбор св рочной проволоки.

Наиболее часто используемые марки стали	Сварочная проволока
Углеродистые, конструкционные и низколегированные стали	Св-08, Св-08Г2С, Св-08А
08Х13, 08Х17Т	Св-12Х13, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т
12Х18Н10Т, 08Х19Н10Т, 03Х18Н11	Св-06Х19Н9Т, Св-01Х19Н9

#### Т блиц 7.2. Сводн ят блиц выбор режим при MIG св рке.

Толщина металла, мм	Зазор, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Расход газа, л/мин.
0,8	0	0,6	60-70	15-16,5	50-60	10
1,0	0	0,8	70-80	16,5-17,5	50-60	10
1,2	0	1,0	70-85	17-18	45-55	10
1,6	0	1,0	80-100	18-19	45-55	10-15
2,0	0-0,5	1,0	100-110	19-20	45-55	10-15
2,3	0,5-1,0	1,0	110-130	19-20	50-55	10-15
3,2	0,5-1,0	1,0 или 1,2	130-150	19-20	50-55	10-15
4,5	1,2-1,5	1,2	150-170	21-23	40-50	10-15

**Данные рекомендации носят ознакомительный характер.**

## 8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ ММА СВАРКИ

Схема подключения оборудования для сварки покрытыми электродами показана на рисунке 8.1.

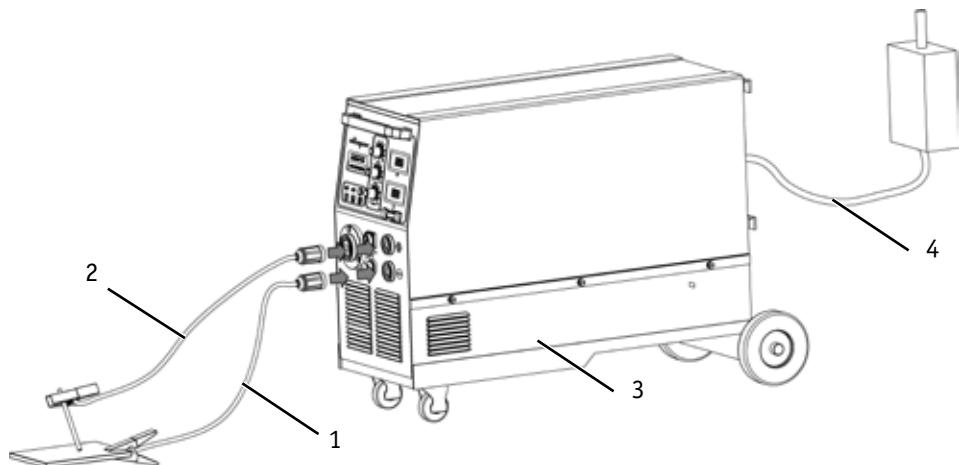


Рис. 8.1. Схема подключения оборудования.

1. Клемма заземления. 2. Электрододержатель. 3. Сварочный аппарат. 4. Сетевой шнур.

На передней панели сварочного аппарата расположены два нельных разъема: «+» и «-». Для плотного зажима кабеля с электрододержателем и кабеля с клеммой заземления в разъемах, необходимо вставить силовой контактчик с соответствующим кабелем в нельный разъем до упора и повернуть его по часовой стрелке до упора.



**При неплотном подсоединении кабелей возможны выгорание панельных розеток и выход из строя источника питания.**

Выбирайте способ подключения и режимы сварки в зависимости от конкретной ситуации и типа электродов, согласно рекомендациям производителя материала или требованием технологического процесса (см. раздел 8.1). Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание сплавленного металла и прилипание электродов.

- Выберите способ MMA (п. 5, рис. 6.4) на передней панели сварочного аппарата.

- Выставьте необходимые параметры сварки (см. табличу 8.1).
  - Начинайте сварочный процесс.

#### 8.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ММА СВАРКИ

Возбуждение дуги осуществляется при кратковременном прикосновении концом электрода к изделию и отведению его на требуемое расстояние. Технически этот процесс можно осуществлять двумя приемами:

- к с нием электрод впритык и отведением его вверх;
  - чирк ньем концом электрод , к спичкой о поверхность изделия.

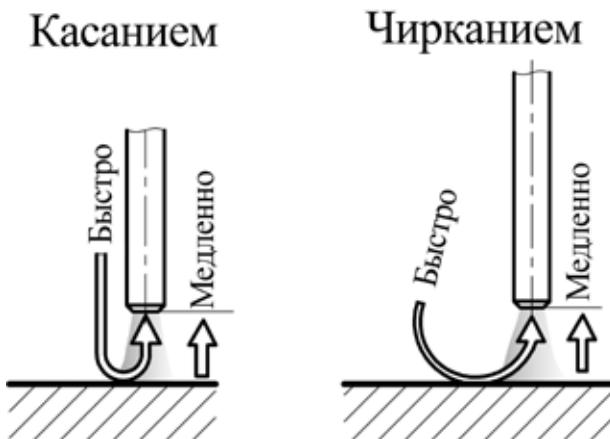


Рис. 8.2. Способы зажигания сварочной дуги.

Не стучите электродом по р<sup>о</sup> бочей поверхности при попытк<sup>и</sup> х<sup>а</sup> жечь дугу, вы можете отбить его покрытие и в д<sup>а</sup> льнейшем только усложнить себе з<sup>а</sup> чу.

Электроды для сварки должны быть сухими или прокаленными в соответствии с режимом прокалки для других электродов, соответствующий выполняемой работе, свариваемым рисунком или ее толщине, току сварки и полярности.

Справляемые поверхности должны быть по возможности сухими, чистыми, не иметь ржавчины, краски и прочих покрытий, затрудняющих электроконтакт.

К тольк дуг буде з жжен , электрод н до держ ть т к, чтобы р сстояние от конц электрод до изделия примерно соответствов ло ди метру электрод . Для получения р в-номерного шв д лее д нную дист нцию необходимо поддержив ть постоянной (см. рис. 8.3).

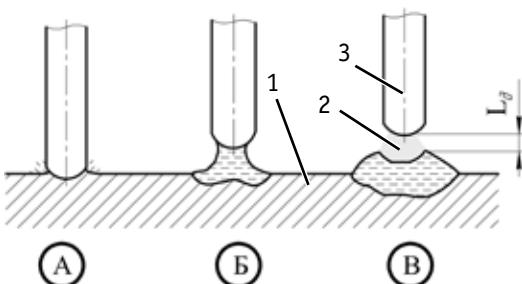


Рис. 8.3. Схема образования дуги:

А) короткое замыкание; Б) образование дуги; В) правильное положение электрода при сварке, где: 1 - металл, 2 - электрическая дуга, 3 - электрод,  $L_d$  - расстояние от электрода до поверхности сварочной ванны.

Длин дуги при сварке покрытым электродом считается нормальной в пределах  $0,5\text{--}1,1$  диаметров электродов.

При горении дуги в жидком металле образуется кратер (см. рис. 8.4), являющийся местом скопления неметаллических включений, что может привести к возникновению трещин. Поэтому в случае обрыва дуги (также при смене электродов) повторное зажигание следует производить позади кратера и только после этого производить процесс сварки. Не допускайте зажигания жидкого металла впереди дуги.



Рис. 8.4. Начало сварки при смене электрода.

Стремитесь к нанесению сварки встык краев, это достигается путем укорачивания дуги вплоть до стыковых точек временных зажимов.

**Существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном токе:**

- прямая полярность — электрододержатель (горелка) подсоединен к рабочему зажиму «-», заземлена к «+»;
- обратная полярность — заземлена подсоединен к рабочему зажиму «-», электрододержатель

(горелк ) к «+».

Выбир йте способ подключения в з висимости от конкретной ситу ции и тип электрод . Непр вильное подключение оборудов ния может вызв ть нест бильность горения дуги, р збрзыгив ние р спл вленного мет лл и прилип ние электрод .

**Если не известна марка электрода и у Вас возникли затруднения в выборе полярности, то учитывайте, что большинству марок электродов рекомендована обратная полярность.**

Ст р йтесь избег ть ситу ции, когд приходится использо вть чрезмерно длинные к бель электрододерж теля и обр тный к бель.



**При необходимости увеличения их длины увеличивайте тогда также и сечения кабелей с целью уменьшения падения напряжения на кабелях.**

В общем случ е пост р йтесь просто пододвинуть источник ближе к зоне св рки для использо вния к белей 3-5 метровой длины.

З висимость силы св рочного ток от ди метр электрод и толщины св рив емого ме талла при св рке в нижнем положении:

Т блиц 8.1. Сводн ят блиц з висимостей при MMA св рке.

Диаметр электрода, мм	Сварочный ток, А	Толщина металла, мм
1,5	25-40	1-2
2	60-70	3-5
3	90-140	3-5
4	160-200	4-10
5	220-280	10-15

Т блиц 8.2. Рекоменд ции по выбору электродов.

Металл	Марка электрода
Углеродистые, конструкционные и низколегированные стали	АНО-4, МР-3, АНО-6, ОК 46, ОЗС-12, (УОННИИ-13/55) и т. д.
Нержавеющие стали 12x18н10, 12x17 и т. д. аустенитного класса	ЦТ-15, ЦЛ-11, ЦЛ-15, ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 и т. д.
Алюминий и его сплавы	ОЗА-1, ОЗА-2

**Данные рекомендации носят ознакомительный характер.**

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуски к проведению таких работ.



**ВНИМАНИЕ!** Отключайте аппарат от сети при выполнении любых работ по техническому обслуживанию.

Для обеспечения надежной работы в течение длительного периода эксплуатации необходимо своевременно проводить определенные виды работ.

**Контрольный осмотр.** Проводится ежедневно при подготовке и работе.

1. Проверьте все соединения и прорезьмы (особенно силовые сварочные). Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью щетки из чистой бумаги и подсоедините провод снова.

2. Проверьте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, изолируйте место повреждения или замените кабель.

3. Проверьте надежность подключения к электрической сети.

**Техническое обслуживание (гарантийное).** Проводится один раз в год в сервисном центре (см. гарантийное обязательство к источнику питания).

**Техническое обслуживание (послегарантийное).** Следует проводить после окончания гарантийного срока.

Порядок проведения обслуживания:

- вскрытие корпуса;
- удаление грязи и пыли сжатым воздухом;
- визуальный осмотр состояния разъемов и контактов;
- подтяжка ослабевших резьбовых соединений;
- сборка корпуса;
- проверка на сварку.

**Общие рекомендации:**

- Следите за чистотой сварочного аппарата, удаляйте пыль с корпуса с помощью чистой и сухой ветоши.
- Не допускайте попадания в корпус пульпы воды, пены и прочих жидкостей.

## 10. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Внимание!** Ремонт данного сварочного оборудования в случае его поломки может осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Неисправность	Причина и методы устранения
Аппарат не включается (не горит индикатор сети).	а) Нет напряжения сети или обрыв в силовом кабеле. Проверьте напряжение сети. Замените силовой кабель. б) Дефект или повреждение оборудования. Обратитесь в сервисный центр. в) Аппарат находится в режиме защиты от сбоев из-за чрезмерного напряжения сети. Проверьте напряжение сети.
Горит индикатор перегрева.	а) Аппарат находится в режиме защиты от перегрева. Не выключайте аппарат, чтобы вентилятор понизил температуру.
При нажатии кнопки горелки нет подачи газа и сварочного тока.	а) Аппарат не подключен к сети. Проверьте подключение аппарата к сети электропитания. Проверьте подключение сварочной горелки к аппарату.
При нажатии кнопки горелки есть подача газа, но отсутствует сварочный ток, индикатор перегрузки выключен.	а) Не подключена клемма заземления. Проверьте надежность контакта клеммы заземления со свариваемой заготовкой. Проверьте подключение аппарата к сети электропитания. б) Повреждение сварочной горелки. Проверьте сварочную горелку на наличие повреждения. Замените сварочную горелку.
При нажатии кнопки горелки есть подача газа, но нет подачи проволоки.	а) Сварочная проволока залипла в токоподводящем наконечнике. Проверьте горелку и ее наконечник на предмет засорения или повреждения.
Сварочный ток непостоянен.	а) Шланг подачи газа имеет повреждения. Проверьте шланг подачи газа и значение давления на редукторе. б) Сварочная горелка повреждена. Проверьте соответствие направляющего канала горелки диаметру сварочной проволоки. Проверьте наличие искривлений и перекосов кабеля горелки. Проверьте, соответствуют ли параметры сварки используемым материалам и их толщине.

Активное разбрзгивание металла.	a) Подобран неправильный режим сварки. Подберите необходимый режим сварки согласно необходимым требованиям. Измените угол наклона горелки относительно свариваемого изделия. Проверьте целостность шланга подачи газа.
Недостаточная глубина сварного шва.	a) Подобран неправильный режим сварки. Уменьшите скорость подачи проволоки. Проверьте чистоту кромок свариваемых деталей. Используйте электрод или проволоку меньшего диаметра.
Посторонние включения в сварном шве.	a) Подобран неправильный режим сварки. Проверьте чистоту кромок свариваемых деталей. Уменьшите диаметр электрода или проволоки. Уменьшите расстояние между электродом или проволокой и свариваемой поверхностью.
Залипание электрода.	a) Подобран неправильный режим сварки. Проверьте правильность подключения оборудования – прямая или обратная полярность. Подберите необходимый режим сварки согласно необходимым требованиям.

## 11. ХРАНЕНИЕ

Апп р т в уп ковке изготавителя следует хр нить в з крытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 30 до плюс 55 °C и относительной влажности воздуха до 80 %.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и другихgressiveивных примесей не допускается.

Апп р т перед залогой на длительное хранение должен быть упакован в водскую коробку.

После хранения при низкой температуреппрт должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °C не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов без упаковки.

## 12. ТРАНСПОРТИРОВКА

Апп р т может тр нспортиров ться всеми вид ми з крытого тр нспорт в соответствии с пр вил ми перевозок, действующими н к ждом виде тр нспорт .

Условия тр нспортиров ния при воздействии клим атических ф кторов:

- температур окруж ющего воздух от минус 30 до плюс 55 °C;
- относительная вл жность воздух до 80 %.

Во время тр нспортиров ния и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратурой не должна подверг ться резким удар м и воздействию термосферных осадков.

Размещение и крепление тр нспортной тары с упаковкой на борту в тр нспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время тр нспортиров ния.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием изделия ВНИМАТЕЛЬНО изучите раздел «Меры безопасности» данного руководства .



Санкт-Петербург  
2015