

Руководство по эксплуатации

**ИНВЕРТОРНОГО АППАРАТА
МОДЕЛИ**

MIG 500 DSP (J06)



Санкт-Петербург

2011

Содер ж ние

1. Техник безоп сности	4
2. Общее опис ние	6
3. Технические х р яктеристики	7
4. Электрическ я схем	8
5. Уст новк и эксплу т ция	9
6. Внешний вид и основные функции	13
7. Устр нение неиспр вностей	18
8. Хр нение	21
9. Тр испортировк	21

Благодарим вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «СВАРОГ», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности и простоту в техническом обслуживании и работе.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования и соответствует директивам ЕС: 73/23/EEC, 89/336/EEC и Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 ГОСТР51526-99.

Внимание!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед устновкой и использованием данного оборудования.

Руководство по эксплуатации издано 15 ноября 2011 года.

Информация, содержащаяся в данной публикации, являлась верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификацию и комплектацию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Использование сжигательными или бензиновыми генераторами требует дополнительного внимания к условиям эксплуатации. Убедитесь, что используемый генератор удовлетворяет требованиям по мощности и потребляемой электросети. Рекомендуем принять необходимые меры для сохранности двигателя: установку фильтров, стабилизаторов и т.д.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием продукта, вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.

Производитель не несет ответственности за последствия использования или работы продукта в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, также за возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

Данное руководство является в комплекте с продуктом и должно сопровождаться его продаже и эксплуатации.

1. Техник безоп сности

При непр вильной эксплу т ции оборудов ния процессы св рки и резки предст вляют собой опасность для св рщиков и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандартов ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а также стандартов ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75.

К работе с плавкой горючим допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации, изучившие его устройство, имеющие допуск к сварке мостообразной рабочей и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.

Перед эксплуатацией оборудования необходимо пройти профессиональную подготовку.

- Используйте для сварки средств индивидуальной защиты, одобренные Государственной инспекцией труда.
- Сварщик должен обладать допуском на осуществление сварочных операций.
- Отключите питание от сети перед проведением технического обслуживания или ремонта.



Электрический ток может быть причиной серьезной травмы, и даже смерти.

- Установите обмотки белья в соответствии с проводимыми работами.
- Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности.
- Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Необходимо осуществлять работу в сухих перчатках или крагах, предохраняющих для сварки.
- Сварщик должен держать за готовку и безопасном состоянии от себя.



Дым и газ могут быть вредны для здоровья.

- Избегайте вдыхания газа, выделяемого при сварке.
- Поддерживайте хорошую вентиляцию рабочего места в процессе сварки с помощью вытяжки или вентиляционного оборудования.




Излучение дуги может быть причиной травмы глаз или ожогов.

- Надевайте специальный сварочный комбинезон, маску и очки для защиты глаз и тела в процессе сварки.
- Пользуйтесь специальными скимами или экранами для защиты окружающих.



Неправильная эксплуатация оборудования может вызвать пожар или взрыв.

- Искры от сварки могут быть причиной пожара, поэтому, убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняющихся материалов, и уделяйте особое внимание пожарной технике безопасности.
- Рядом должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, какими пользоваться.
- Сварка в воздухонепроницаемых помещениях запрещена.
- Запрещается плавить трубы с помощью этого оборудования.

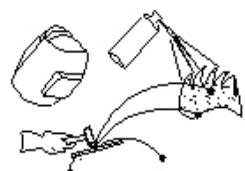

Горячая заготовка может стать причиной серьезных ожогов.

- Не трогайте горячую заготовку голыми руками.
- После продолжительного использования горелки необходимо дать ей остить.



Магнитные поля могут воздействовать на электронный стимулятор сердца.

- Люди, с электронными сердечными стимуляторами не должны допускаться в зону сварки до консультации с врачом.



Движущиеся части оборудования могут нанести серьезные травмы.

- Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей оборудования, таких как вентилятор.
- Все дверцы, панели, крышки и другие защелочные приспособления должны быть закрыты и находиться на своем месте.



Неисправность оборудования: при возникновении любых трудностей обращайтесь за помощью к профессионалам.

- При возникновении любых трудностей в процессе установки или эксплуатации оборудования обратитесь к соответствующему разделу и стоящего руководства.
- Обратитесь в сервисный центр за профессиональной помощью, если вы не можете до конца разобраться в возникшей проблеме, или устраниТЬ ее, после прочтения и стоящего Руководства.



Рекомендации:

- 1) Избегайте попадания баллонов с газом на солнце, это может привести к несчастному случаю вследствие увеличения давления.
- 2) Горловину баллонов с газом следует жестко затянуть с помощью ключа, во избежание утечки газа для обеспечения хорошего качества сварки.
- 3) Перед открытием/закрытием баллонов с газом убедитесь, что отсутствуют люди, повернутые лицом в сторону регулятора и манометра.
- 4) Никогда не бейте и не переворачивайте баллон с газом.
- 5) При использовании CO₂ следует использовать декомпрессионный расходомер с нагревом телем. Для этого необходимо подключить штекер питания грева тела к гнезду (36 В) за дней четыри пять.
- 6) Регулятор расходомера следует устанавливать прямо, в противном случае он не сможет корректно открывать или закрывать. Кроме того, следует использовать расходомер, подходящий для другого типа газа, так как значение силы тяжести отличается в зависимости от его типа.
- 7) Перед установкой регулятора газа включите-выключите переключатель баллонов с газом несколько раз и произведите продувку пыли в месте соединения во избежание блокировки пленки фильтра головного регулятора.

Примечание:

- 1) При использовании CO₂ следует использовать декомпрессионный расходомер с нагревом телем.
- 2) Сбой декомпрессии с нагревом телем может привести к срабатыванию выходного предохранителя питания грева тела.
- 3) Если во время сварки грев тела не горячий, проверьте, не поврежден ли предохранитель (5 А).

2. Общее описание

MIG 500 DSP (J06) – это новый аппарат для газоэлектрической сварки металлов, с цифровым преобразованием телем, работающим на компактной JASIC. Прибор оснащен системой компьютерного управления, облегчающей процесс сварки с помощью углекислого газа (CO₂), сварку в среде инертного газа (MIG) и сварку в среде активного газа (MAG). Он предназначен для сварки черных (низкоуглеродистая сталь, легированные стали, нержавеющая сталь), титановых и цветных металлов (включая люминий, люминиевые сплавы, медные сплавы, магниевые сплавы, титановые сплавы и др.). Благодаря введению новой технологии мягкого переключения, повышен энергоэффективность прибора, а также его стабильность, по сравнению с другими стандартными сварочными аппаратами с преобразователями тока.

Модельный ряд MIG- аппаратов для дуговой сварки в среде защитных газов оснащен передовой технологией преобразования тока тела, имеющей малые гармоники, небольшой вес, высокую эффективность и низкое энергопотребление в сравнении с тиристорными сварочными аппаратами. Сварочные характеристики данного аппарата могут быть сравнены даже с импортным оборудованием. Кроме того, данный аппарат доступен по цене и имеет высокую сетевую адаптируемость. Необходимо также упомянуть, что данный аппарат поддерживает технологию микропроцессорного монито-

ринг, з прогр ммиров нного з пуск дуговой св рки, сбор сведений о дугах и интеллектуаль ной нстройки п р метров. Вследствие возможности регулировки колебательного сигнала сварочного тока с помощью электронного рефлекто , рширен ди п зон сварочного н пряжения, увеличен стабильность дуг, достигнут более высокая скорость втомической сварки и низкий уровень сварочных брызг, т же великолепные сварочные характеристики и отличное соотношение «производительность/цен». Кроме того, прибор имеет большое разнообразие функций, универсален в применении и т. д.

- Управление зажиганием контуром обратной связи, стабильное выходное н пряжение, работают при колебаниях линейного н пряжения.
- Регулировка сварочного н пряжения, точное соответствие сварочному току.
- Уникальные технологии управления динамическими характеристиками сварки, стабильность дуги, низкий уровень брызг, красивая форма шва.
- Автоматическое поддержание дуги и режим остановки работы, соответствие различным требованиям к сварке.
- Опция остановки дуги с удалением приложения, опция нарушения дуги и холостом ходу при высоком н пряжении с низкоскоростной подачей проволоки увеличивает качественный поджог дуги.
- Визуальный интерфейс, светодиодная панель, отображающая рабочее состояние.
- Широкий 3-цифровой светодиодный дисплей, отображающий ток (н пряжение) сварки.
- Доступные режимы сварки: CO₂/MIG/MAG/FLUX (сварка под флюсом).
- Возможность использования следующих видов проволоки: сплошная сварочная проволок, изготавливаемая из различных материалов (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, люминий и люминиевые сплавы) с диаметром 1,0-1,6, порошковая проволок с диаметром 1,2-1,6.
- Малый размер, небольшой вес, высокая эффективность.
- Мягкое переключение и управление типом тока, надежное качество, надежность в плохих рабочих условиях.
- Радиальные функции втомической защиты: защита от перегрузок по току и н пряжению, от недостатка тока, от перегрузок по температуре и короткого замыкания.
- Стандарт исполнения, производство и тестирование продукции: GB/T15579.1-2004.

3. Технические характеристики

типы	MIG 500 DSP (J06)
Напряжение сети, переменный ток, В	3 фазы 380±15%,
Частота тока сети, Гц	50/60
Номинальный ток сети, А	37
Номинальная мощность источника питания, кВА	23,4
Рекомендуемая мощность предохранителя, А	60

Диапазон регулирования сварочного тока, А	60-500
Диапазон регулирования рабочего напряжения, В	53
Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/ мин.	1,5 - 18
Диаметр применяемой сварочной проволоки, мм	1,0/1,2/1,6
Номинальный ПВ, %	60%
Коэффициент полезного действия, %	85
Коэффициент мощности	0,93
Класс защиты	IP21S
Класс изоляции	F
Размер, мм	640x330x620
Вес, кг	45

4. Электрическ схем

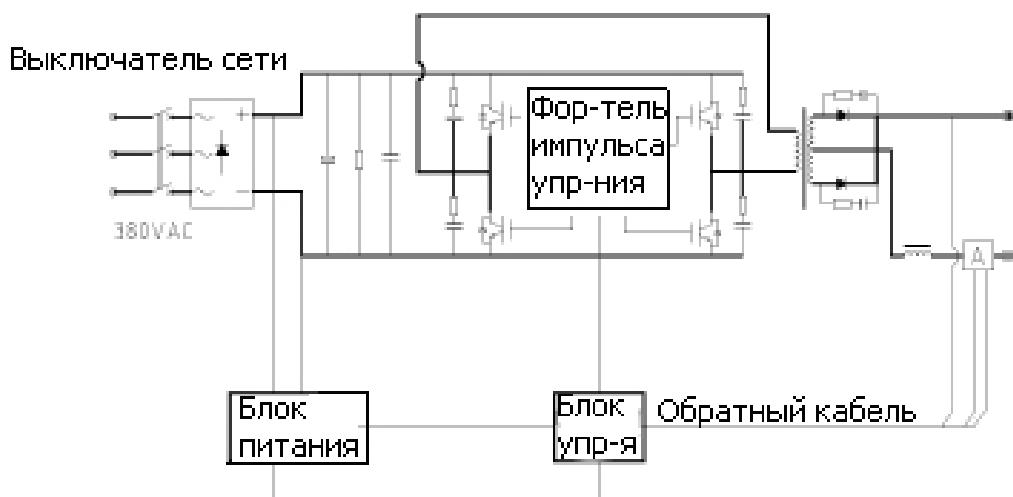


рис.4.1.

5. УСТНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка

1. Подключение входного кабеля

Удалите защитную пластину интерфейса входного кабеля, подключите входной кабель в соответствии с техническими требованиями для входного кабеля, приведенными в таблице основных параметров, и крепко его прижмите с помощью пресс-пластины. Для устройства данного модельного ряда необходимо 3-фазное входное напряжение 380 В переменного тока / 50-60 Гц. После подключения кабеля произведите повторную установку защитной пластины.

2. Подключение выходного кабеля

Подключите разъем кабеля подачи проволоки с соответствующим гнездом «+» к нижней части передней панели, в соответствии со схемой ниже, и затяните его по часовой стрелке. Длина выходного кабеля может повлиять на эффект сварки. Стандартная заводская длина выходного кабеля – 5 м. При необходимости кабель может быть длиннее, но соответствующее поперечное сечение кабеля следует выбирать на основании этой длины.

Примечание: Падение выходного напряжения через кабель будет увеличиваться с удлинением кабеля, то есть поперечное сечение кабеля при этом рекомендуется увеличивать.

Подключите штепсельную вилку кабеля заземления к соответствующему гнезду «-» в нижней части передней панели, затяните ее по часовой стрелке. Соедините зажим заземления на другом конце кабеля заземления с заготовкой.

3. Подключение устройства подачи проволоки

Подключите устройство подачи проволоки в соответствии с иллюстрацией ниже (рис.5.1.).

- Подключите кабель управления устройством подачи проволоки к гнезду аппарата, затяните его.

- Соедините сварочную горелку с устройством подачи проволоки, затяните соединение.

- Убедитесь, что контактная трубка сварочной горелки соответствует техническим характеристикам сварочной проволоки. Убедитесь, что контактная трубка надежно подсоединенна.

- Ослабьте перегородку, зафиксируйте катушку сварочной проволоки на устройстве подачи, убедитесь, что отверстия на катушке сварочной проволоки точно сопоставлены со штырьками на затяжке и опустите перегородку.

- Катушка должна проворачиваться по часовой стрелке, ослабляя сварочную проволоку. Во избежание разбалтывания новая головка сварочной проволоки должна быть продета в отверстие рядом со сварочной проволокой. Во время сварки эту часть проволоки следует отрезать, чтобы завитки сварочной проволоки не заблокировали сварочный пистолет.

- Убедитесь, что колесо подачи проволоки соответствует сварочной проволоке. В противном случае замените колесо подачи проволоки.

- Ослабьте гайку на колесе, прижимающем проволоку, вставьте сварочную проволоку в желобок подачи через трубку проволоки, отрегулируйте прижимающее колесо и жестко прижмите сварочную проволоку.

- Нажмите кнопку на устройстве подачи, чтобы сварочная проволока поступила в сварочную горелку, выступая из контактной трубки на 5-15 мм.

4. Подсоединение баллона с газом

Подсоедините входной шланг газа от устройства подачи проволоки, с подключением декомпрессионного расходомера, и затяните шланг с помощью хомута на горловине.

Рекомендации:

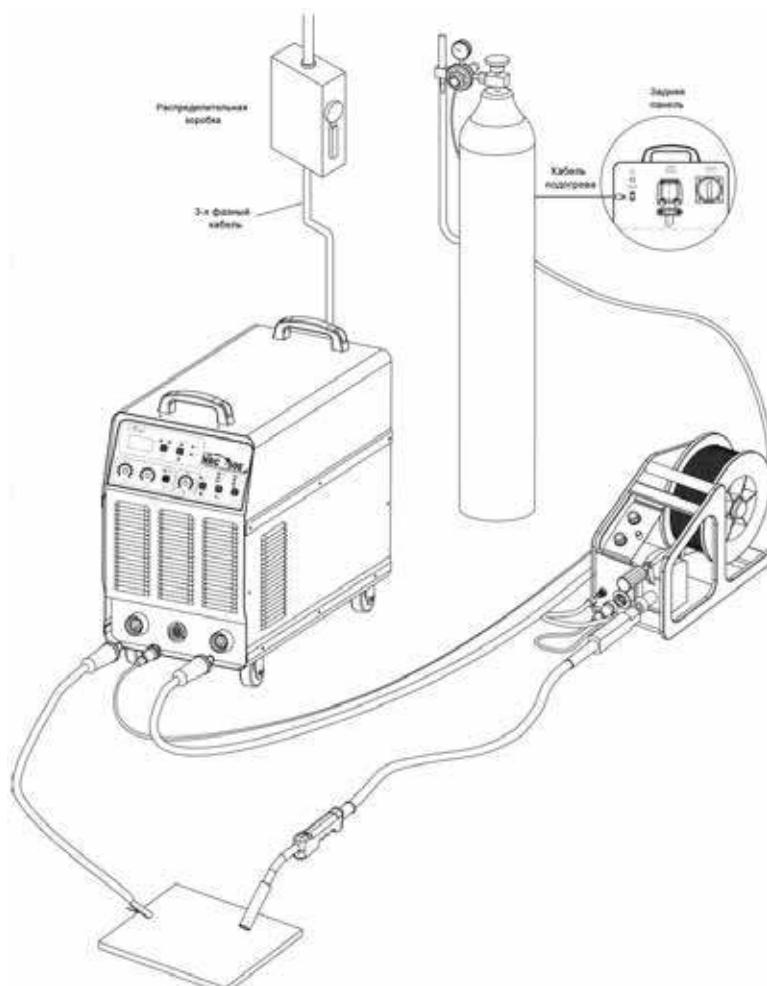


рис.5.1.

Описание функций:

1. Полуавтоматическая сварка CO2/MIG/MAG/порошковой проволоки.

При стабильном сетевом напряжении в 380 В переменного тока, выходной постоянный ток может быть стабилен в пределах 60 А (16 В) – 500 А (39 В), и выходное напряжение не изменяется при колебаниях сетевого напряжения в пределах $\pm 10\%$. При нормальной температуре окружающей среды (-10°C-40°C), питание может работать с продолжительностью включения 60% во время сварки.

Функция поддержания дуги на холостом ходу при высоком напряжении с низкоскоростной подачей проволоки, также оставляет дугу с удалением при плавления, работая в соответствии с техническими характеристиками сварки CO2/MIG/MAG/порошковой проволоки:

1) Начало дуги на холостом ходу при высоком напряжении, с низкоскоростной подачей проволоки.

Данный параметр поддерживает режим контактного начала дуги. Он увеличивает напряжение сварки (примерно до 70 В) и заставляет устройство подачи проволоки работать на низкой скорости, после чего выходит из состояния низкоскоростной подачи проволоки при высоком напряжении, и входит в состояние стабильной сварки после проверки и подтверждения наличия

ток . Т кой режим и ч л дуги позволяет более просто достичь и дежной и ст бильной дуги, и увеличив ет ш и с ст бильного поджог дуги.

2) Ост новк дуги с уд лением к пли пл вления.

Обычно в конце св рочной проволоки ост ется больш я к пля, и ней – ост точный слой нижней поверхности, что зн чительно осложняет и ч ло следующей дуги. Для решения этой проблемы был р зр бот и контур уд ления к пли пл вления для д нного пп р т , позволяющий втом тически уд лять к плю пл вления и конце св рочной проволоки при ост новке св рки. Т ким обр зом, созд ются бл гоприятные условия для и ч л следующей дуги.

2. Подача газа с запозданием.

С целью з щиты св рного шв при высокой температуре после св рки, пп р т удержив ет под чу г з и 2-5 секунд по окончании св рки, в соответствии с типом з щитного г з (регулируется).

3. Функция остановки дуги.

Переключатель функции остановки дуги, р зр бот и ный для д нного пп р т , позволяет снизить интенсивность приложения р бочей силы оператором во время продолжительной св рки, и отвечать требованием к св рке в пл не з полнения дугового кр тер .

4. Отображение и аварийные сигналы.

1) Отображение ток и н пряжения: Многофункциональный 3-значный цифровой светодиодный дисплей был специально разработан для д нного пп р т . Он отображает установленное и напряжение св рки в режиме ожидания; во время св рки он втом тически переключается и отображение промежуточного св рочного и напряжения или св рочного тока . Отображения промежуточного св рочного и напряжения и св рочного тока могут переключаться с одного и другое путем выбора соответствующей функции на дисплее. В любом состоянии на дисплее отображаются три символа . При отображении напряжения присутствует десятичный разделитель, максимум льное значение «99.9V»; при отображении тока максимум льное значение «999A»; при возникновении неисправности отображается ее код. Ниже приведены коды неисправностей и соответствующие им описания:

“E-0” Выход в резервной остановки (при втом тической св рке)

“E-1” З щит от перегрузки по току трanzistorных преобразователей мостов

“E-2” З щит от неисправностей сети

“E-3” З щит от перегрузки

“E-4” Выход сработавшей системы з щиты от короткого замыкания

2) Отображение неисправности: Когда происходит один из вышеприведенных случаев, происходит активация светодиодного индикатора неисправности, и нный индикатор будет мерцать с частотой 100 Гц, св рочный вывод будет заблокирован.

5. Функция автоматической защиты

1) Когда в режиме втом тической св рки процедура вывода из-под контроля, вывод св рочного и напряжения, вывод газа и вывод подачи проволоки могут быть немедленно заблокированы через клеммы вывода в резервной остановке (интерфейс клемм режим ожидания доступен для д нного пп р т).

2) З щит от перегрузки по току: Система з щиты трanzistorных преобразователей мостов

происходит при сбое преобр зов теля. Апп р т может в том ти чески перейти в состояние з щиты во избежание повреждений, и остановить св рку. В это время дисплей будет отображать код перегрузки по току «Е-1», и светодиод неисправности начнет мерцать. В этом случае необходимо отключить подачу питания и обратиться к профессионалу, который может проверить работу аппарата. При отсутствии повреждений детали можно продолжить сварку. В противном случае свяжитесь с местным дилером по вопросу обслуживания. Никогда не производите принудительную подачу электричества к аппарату.

3) З щит от неисправностей сети: Система питания для устройств данного модельного ряда должна быть 3-фазной, 380 В. При возникновении серьезных колебаний сетевого напряжения (≤ 330 В или ≥ 460 В), аппарат в том числе останавливается подачей сварочного тока. В это время дисплей будет отображать код неисправности напряжения в сети «Е-2», и светодиод неисправности начнет мерцать. Сварка может быть продолжена, когда сетевое напряжение вернется к нормальному значению.

4) З щит от перегрузки: Рассчитанная продолжительность включения для устройств данного модельного ряда — 60%, что означает необходимость 4-минутного перерыва после 6-минутной сварки при расчетном токе. Если аппарат работает дольше своей нормы, температур внутри аппарата начнет быстро расти, что в свою очередь сократит срок его службы или даже приведет к перегоранию. Следовательно, рекомендуется проводить сварочные работы по расчетной продолжительности включения. При возникновении перегрузки, система защиты сработает в том числе, предотвращая повреждения аппарата. В это время дисплей будет отображать код защиты «Е-3», и светодиод неисправности начнет мерцать. При этом необходимо снизить подаваемый ток или сократить время. Не обязательно отключать питание полностью, достаточно поддерживать рабочую температуру вентилятора внутри аппарата, снизив температуру. Сварка может быть продолжена, когда температура вернется к нормальному значению.

Примечание: А. Даже если значение силы тока не слишком высокое, система защиты от перегрузок может сработать вследствие неисправности вентилятора внутри аппарата, вызванного отсутствием фазы! Обязательно обратите внимание на данный момент.

Б. Производить сварку при перегрузке по току запрещено. Система защиты сработает, если аппарат используется за пределами расчетного значения тока.

С. При проведении сварочных работ с силой тока ниже расчетной, продолжительность включения можно рассчитать в соответствии со следующей формулой:

$$F = \left(\frac{I_e}{I_o} \right)^2 \times 60\%$$

I_e — расчетный силовой ток

I_o — фактический рабочий силовой ток

5) Вывод сработавшей системы защиты от короткого замыкания: Если контакты «+» и «-» были приведены в состояние короткого замыкания на 2 и более секунды, происходит активация системы защиты от короткого замыкания. В это время дисплей будет отображать код защиты от короткого замыкания «Е-4», и светодиод неисправности будет мерцать.

Примечание: При сбое тринисторного преобразователя выходное напряжение будет отсутствовать, и компьютер примет это за короткое замыкание выхода. Таким образом, при возникновении сигнала об ошибке «Е-4» на дисплее, когда вывод не находится в состоянии короткого замыкания необходимо проверить тринисторный преобразователь.

6. Внешний вид и основные функции

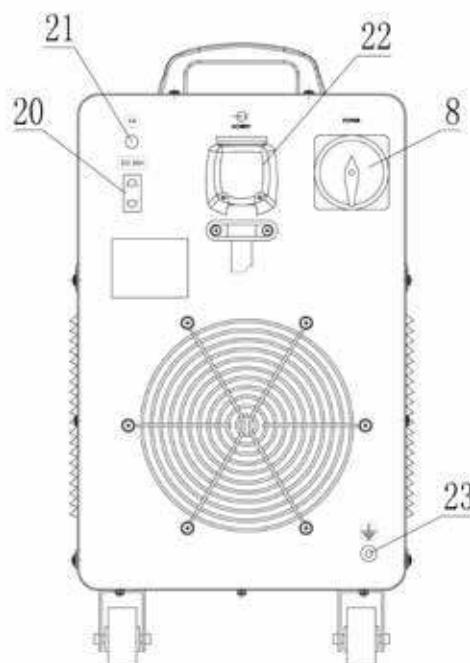
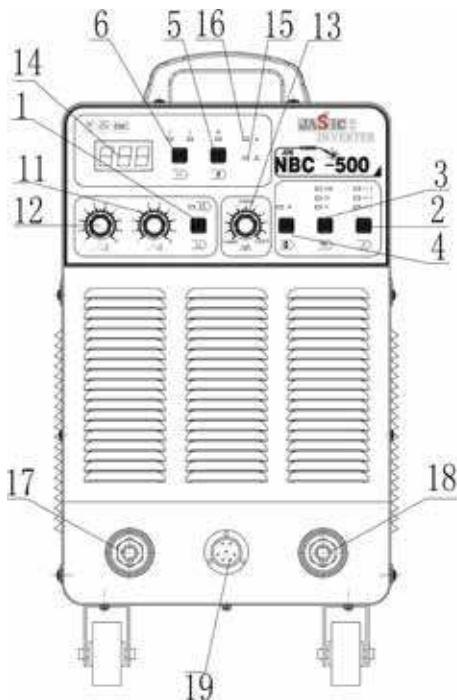


рис.6.1.

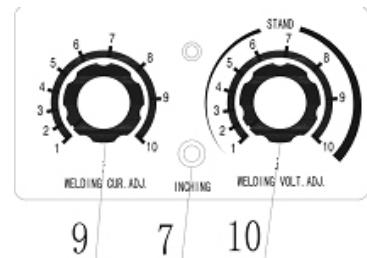


рис.6.2.

Функция переключателя

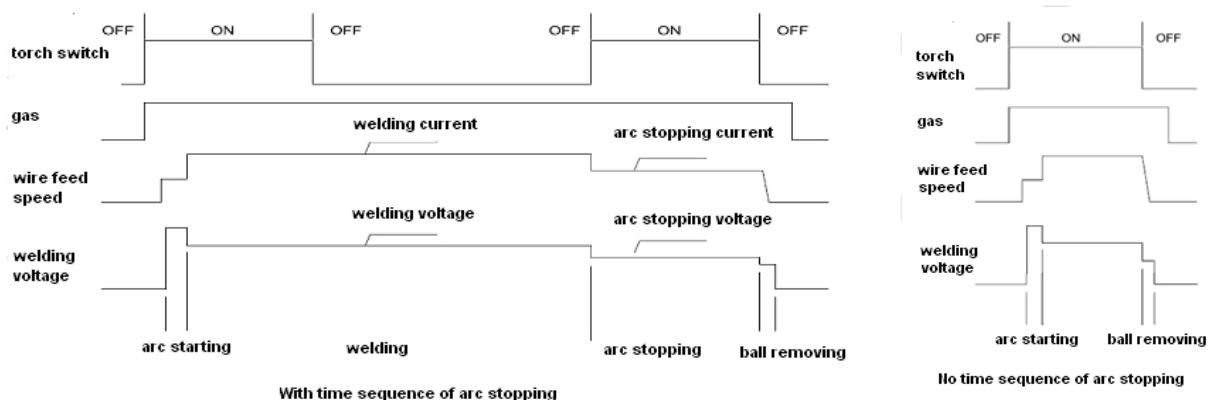


рис.6.3.

1. Переключатель [Arc stopping] (2T/4T): Однократное нажатие клавиши [Arc stopping] запускает 2T/4T- преобразование. Когда светодиод мерцает, работает в режиме 4T. В общем виде он используется в режиме 2T, но с действующей временной последовательностью, как на схеме справа (временная последовательность для остановки дуги отсутствует). При работе в режиме 4T может быть использована функция втоблокировки с временной последовательностью как на схеме.

2. Переключатель [Diameter of welding wire]: Выберите желаемый диаметр сварочной проволоки путем нажатия переключателя, и мерцающий светодиод отражает технические характеристики выбранного типа.

3. Переключатель [Welding mode]: Доступны сварка сплошной проволоки с помощью CO₂, также дополнительный режим сварки флюсовой проволоки (FLUX), мерцающий светодиод отражает выбранный режим сварки.

4. Переключатель [Centralization] и покрытия: Выбор производится между режимом «с» или

«без» работыющей функции центр лизов много регулирования. Когда светодиод не мерцает, при работе в режиме 1, когда светодиод мерцает – в режиме 2.

Режим 1: Светодиод не мерцает. Переключатели [Welding current] и [Welding voltage] должны быть отрегулированы независимо для достижения желаемого сварочного эффекта.

Режим 2: Светодиод мерцает, [Welding current] и [Welding voltage] могут регулироваться в связке. В общем виде происходит установка [Welding voltage] в положение «стабидрт» (в середине) и регулировка [Welding current]. В этом случае сварочное напряжение в том числе придется к соответствию сварочному току через ЦПУ внутри сварочного аппарата. Если желаемый сварочный эффект не достигнут, необходимо произвести тонкую настройку с помощью ручки [Welding voltage]. Тонкая регулировка сварочного напряжения может компенсировать напряжение в пределах -60% – +50%.

5. Переключатель [Gas check] и покрытия: светодиод [Gas check] и газовый клапан синхронизированы. При нажатии клапан открывается, может быть произведен проверка газового контура и регулировка расхода газа; если переключатель не нажат, клапан закрыт; при сварке клапан открыт и светодиод мерцает.

6. Переключатель функции [Digital meter] и покрытия: Отображение пропорционального тока может переключаться путем его нажатия. Когда мерцает светодиод «V», отображается сварочное напряжение; когда мерцает «A», отображается сварочный ток.

7. Кнопка [Inching wire feed] (установлен на устройстве подачи проволоки): Производит подачу проволоки при нажатии. Скорость подачи проволоки меняется при регулировке ручки «welding current», в это время сварочный проволок не работает.

8. Переключатель питания: Подводит и отводит питание от сварочного аппарата.

Регулировочные ручки

9. Ручка [Welding current] (установлен на устройстве подачи проволоки): Регулировка сварочного тока (скорости подачи проволоки).

10. Ручка [Welding voltage] (установлен на устройстве подачи проволоки): Регулировка сварочного напряжения; проведение точной регулировки при движении в центр лизовом режиме.

11. Ручка [Arc stopping current]: Регулировка сварочного тока при остановке дуги из полнения сварочного крепления в режиме «4Т».

12. Ручка [Arc stopping voltage]: Регулировка сварочного напряжения при остановке дуги из полнения сварочного крепления в режиме «4Т».

13. Ручка [Inductance characteristic]: Регулирует индуктивность электрического тока для достижения желаемых характеристик дуги, гибкой или жесткой. При повороте против часовой стрелки индуктивность понижается, электрическая дуга становится жестче; при повороте по часовой стрелке индуктивность увеличивается, электрическая дуга становится более гибкой. Для достижения желаемого сварочного эффекта дуга должна быть жесткой при низком токе, но гибкой при высоком.

Дисплей и светодиоды.

14. Отображение предупреждений о сваренном напряжении, сварочном напряжении и кодах неисправностей. Кроме того, на короткое время после сварки на дисплее отображаются технические характеристики сварки. В течение 10 минут после сварки дисплей продолжает мерцать,

отобр ж я выходные и пряжение и ток в последнюю минуту св рки с его помощью, но выходные зн чения ост новки дуги и з полнения кр тер св рки не будут отобр жены. В соответствии с отобр жением, опер тор может подтвердить п р метры после св рки и может произвести следующую св рочную опер цию в течение 10 минут.

Примечание: Если время св рки меньше 3 секунд, зн чение не может быть отобр жено корректно.

15. З щитный светодиод: Мерц ет при сбое системы пит ния (перегрузк по н пряжению / недост ток и пряжения / недост ток ф зы при 3-ф зном пит нии) или при слишком высокой темпера туре внутри пп р т . Код неиспр вности можно увидеть на светодиодном цифровом дисплее.

16. Светодиод пит ния: Мерц ет при работе контур упрвлния пп р том.

Выходы подключения.

17. "+" - выход пп р т : Подключение св рочного к беля устройств под чи проволоки.

18. "-" - выход пп р т : Подключение з готовки.

19. Гнездо упрвлния: Подключение к беля упрвлния устройств под чи проволоки.

20. Вывод пит ния и грив теля CO2: 36 В (150 Вт).

21. Предохр нитель пит ния и грив теля CO2: 5 А.

22. З земление

Внутренняя регулировка.

1) Предр сходн я регулировк времени: Компьютер может выбир ть различные варианты предр сходного времени в соответствии с режимом св рки. В том же режиме существуют два варианта предр сходного времени, короткое и длинное. Когда 1 из SW2 на дисплее PCB PX-02 (см. рисунок 6.4.) замкнут, выбирается короткое предр сходное время; когда он открыт – длительное.

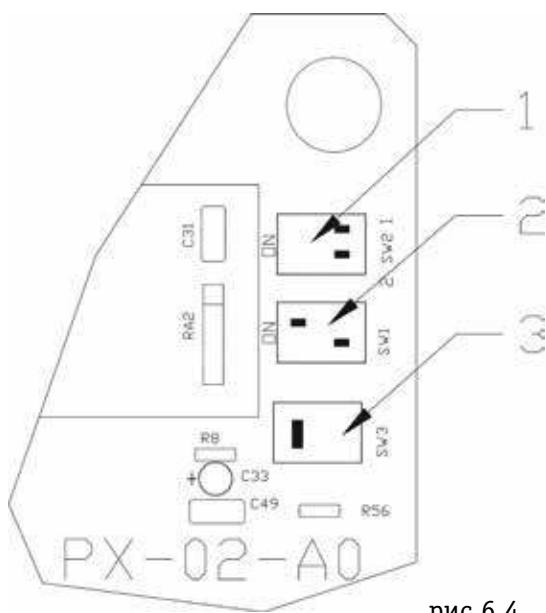


рис.6.4.

2) Регулировк времени продув . В том же режиме существуют два варианта времени продув , короткое и длинное. Когда 2 из SW2 на дисплее PCB PX-02 (см. рисунок 6.4.) замкнут, выбирается короткое время продув ; когда он открыт – длительное.

Регулировк скорости медленной под чи проволоки при поджоге дуги: Существуют 2 варианта ич л дуги с медленной под чей проволоки, с высокой и низкой скоростью. Когда SW4 замкнут,

скорость примерно равна 1 м/мин.; когда открыт – примерно 1,5 м/мин.

Регулировка напряжения управления током сварки: Напряжение управления током сварки может быть отрегулировано с помощью подстроек потенциометров VR2 и RX-02, оно становится больше при повороте потенциометра по часовой стрелке.

Примечание: Если напряжение управления током сварки будет слишком высоким, то влияние будет больше, и желаемый эффект не сможет быть достигнут.

Регулировка времени управления током сварки: Время управления током сварки при установке сварки может быть отрегулировано с помощью потенциометра подстройки VR1 и RX-02, оно становится больше при повороте потенциометра по часовой стрелке.

Примечание: При возникновении склеивания проволоки время управления током сварки должно увеличиваться.

6) Переключатель модели питания: SW1 и дисплей RX-02 служит для определения технических параметров сварочного питания, предназначен только для использования производителем. Установка вливается перед тем, как питание покидает воду. Рекомендуется не регулировать его после поступления из воды, чтобы не изменять сварочный эффект.

Переключатель устройств подачи проволоки: SW3 и дисплей RX-02 служит для определения типа устройств подачи проволоки. Установка вливается перед открытием с водой изготовителя. Рекомендуется не регулировать его после поступления из воды, чтобы не изменять сварочный эффект.

Эксплуатационные технологические элементы

1) Переключатель сварочного тока

После вышеприведенных подготовительных работ может быть установлен сварочный ток. Передача короткого замыкания предполагает для сварочной проволоки диаметром 1,0 – 1,6 мм, он случается в случае тонкой сварочной проволоки, низкого напряжения и низкого тока. Он способствует стабильности сварки, минимизируя количество брызг и приобретая форму сварного шва. Чтобы убедиться, что сварочный провод соответствует оптимальному значению сварочного тока, пользователи могут установить сварочный ток в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Диапазон сварочного тока при передаче короткого замыкания

Сварочная проволока, Ø (мм)	Допустимый ток (А)	Оптимальный ток (А)
0.8	50~120	70~100
1.0	70~180	80~120
1.2	80~350	100~200
1.6	140~500	140~350

2) Переключатель скорости сварки

Основные параметры, которые стоит учитывать, это качество и производительность сварки. Если скорость сварки будет слишком высокой, защитный эффект ослабится, скорость охлаждения будет увеличена, гибкость сварного шва – значительно уменьшена, что не пойдет на пользу его форме. Если скорость сварки будет слишком медленной, готовка может легко быть перегрета, сварной шов будет большим и грубым. На практике скорость сварки обычно не превышает 50 см/мин.

3) Переключатель вытягивания электрод

Увеличение вытягивания электрод делает сварочную ванну меньше, ускоряет плавление сварочной проволоки и увеличивает производительность. Однако если вытягивание электрод будет слишком длинным, сварочный проволок будет легко ломаться, будет происходить больше разбрызгивания, процесс сварки будет нестабилен. К примеру, вытягивание электрод превышает один метр сварочной проволоки в 10 раз.

4) Переключатель ручного схода газа

Основной параметр, который следует учитывать, это щитовый эффект. Щитовый эффект при сварке с внутренним утолщением лучше, чем при сварке с внешним утолщением, таким образом сход газа должен быть меньше. При проведении флюсовой сварки щитовый газ используется меньше или не используется вообще. Детальное описание находится в таблице ниже.

Переключатель расхода защитного газа

Режим сварки	Тонкопроволочная сварка	Толстопроволочная сварка	Сварка с толстой проволокой и высоким током
P сход газа (л/мин.)	5~15	15~20	20~25

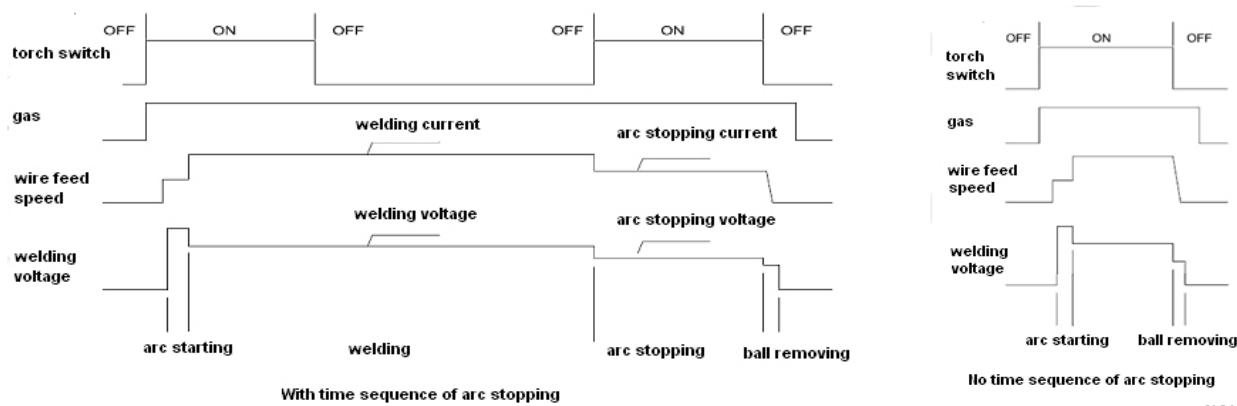


рис.6.5.

torch switch	переключатель дуги
gas	газ
wire feed speed	скорость подачи проволоки
welding voltage	сварочное напряжение
arc starting	начало дуги
welding	сварка
arc stopping	остановка дуги
ball removing	удаление края плавления
welding current	сварочный ток
arc stopping current	ток остановки дуги
arc stopping voltage	напряжение остановки дуги
No time sequence of arc stopping	Без временной последовательности остановки дуги
With time sequence of arc stopping	С временной последовательностью остановки дуги
OFF	OFF (выкл.)
ON	ON (вкл.)

7. Устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ:

Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуск к проведению таких работ, подтверждаемый специальным сертификатом. Убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от сети перед вскрытием сварочного аппарата.

Неисправность	Решение
1. З щитный светодиод мерцает.	<p>а. Отображается код неисправности «E-2». Это означает слишком высокий или низкий (>460 В или <330 В) уровень питания, как следствие, сработывание системы защиты от избытка или недостатка напряжения. Устраните неисправность в системе питания.</p> <p>б. Отображается код неисправности «E-3». Это означает срабатывание системы защиты от перегрева:</p> <ol style="list-style-type: none">Проверьте значение сварочного тока и рабочее время, производите эксплуатацию прибора в соответствии с параметрами в инструкции по эксплуатации.Проверьте работу вентилятора во время сварки. Если вентилятор не работает, проверьте наличие напряжения в 380 В на нем; при наличии напряжения проверьте вентилятор; при отсутствии напряжения проверьте соединение с источником питания.Сбой термопреключателя. Обратитесь в сервисный центр. <p>с. Отображается код неисправности «E-4»:</p> <ol style="list-style-type: none">Короткое замыкание вывода: Отключите питание, устраните проблему короткого замыкания, включите питание.Какие-либо части были повреждены. Замените их.
2. При нажатии переключателя сварочного фонаря не включается, з щитный светодиод не горит.	<p>а. Проверьте контакты переключателя сварочного фонаря и их подключение к интерфейсу сварочного фонаря.</p> <p>б. Проверьте подключение интерфейса устройств подачи проволоки.</p> <p>с. Нажмите переключатель сварочной дуги и проверьте, принимает ли напряжение от CN2-7 до CN2-1 на дисплее PCB PX-02 значение равное 0 В</p> <p>Нет -- Произошел сбой устройства подачи проволоки PCB PH-68. Замените его.</p> <p>Д -- Произошел сбой дисплея PCB PX-02. Обратитесь в сервисный центр</p>

<p>3. При нажатии переключателя свечи ручного фонаря для подачи сигнального устройства подачи проволоки подает проволоку, но выход тока нулевой, и зеленый светодиод не горит.</p>	<p>a. Проверьте подключение к батарея земляни.</p> <p>b. Проверьте подключение к батарея устройств подачи проволоки.</p> <p>c. Проверьте свечи ручную дугу и наличие прерываний.</p>
<p>4. При нажатии переключателя свечи ручного фонаря для подачи проволоки выход тока присутствует, но выход тока нулевой.</p>	<p>Нажмите переключатель свечи ручного фонаря и проверьте, не равно ли нажимание от CN6-5 до CN6-1 и подаче проволоки PCB PH-68 14 вольт:</p> <p>Нет -- Произошел сбой дисплея PCB PX-02. Замените его.</p> <p>Да -- Произошел сбой переключателя подачи проволоки. Проверьте на поломку резисторный предохранитель в 0,5 А. При поломке замените его; в противном случае проверьте, не равно ли нажимание от CN7-3 до CN7-4 +26 вольт:</p> <p>Нет -- Произошел сбой переключателя подачи проволоки. Замените его.</p> <p>Да -- Произошел сбой газового клапана или его соединения. Замените его.</p>
<p>5. При нажатии переключателя свечи ручного фонаря для подачи сигнального устройства присутствует, но подача проволоки отсутствует.</p>	<p>Нажмите переключатель свечи ручной дуги и проверьте, не равно ли нажимание от CN6-6 до CN6-1 и подаче проволоки PCB PH-68 14 вольт:</p> <p>Нет -- Произошел сбой дисплея PCB PX-02. Замените его.</p> <p>Да -- Проверьте, не заблокирован ли свечи ручной проволокой. Если нет, произошел сбой переключателя подачи проволоки. Замените его.</p>
<p>6. При нажатии переключателя свечи ручного фонаря свечи может быть произведен, но значение тока слишком высокое, и напряжение неизменно, и напряжение холостого хода слишком высокое.</p>	<p>a. Проверьте исправность кабеля обратной связи по нажиманию.</p> <p>b. Переведите питание в состояние ожидания, отрегулируйте напряжение и проверьте, меняется ли отображение на светодиодном цифровом дисплее. Если нет, проверьте кабель управления устройством подачи проволоки и его управляющий переключатель.</p> <p>c. Проверьте, не равно ли напряжение CN13 и переключатель торможения управления PWM PCB PK-40 10% от напряжения на холостом ходу. Если нет, замените его.</p>

7. Сварочный ток нестабилен.	<p>a. Проверьте, подходит ли ручка (регулятор) и устройство подачи проволоки.</p> <p>b. Проверьте, соответствует ли сварочная проволока ролику подачи проволоки.</p> <p>c. Проверьте контактный и конечник сварочной проволоки и износ и целостность. При необходимости замените его и засуньте.</p> <p>d. Проверьте мундштук сварочного фидера и износ и целостность. Меняйте его раз в 15 дней.</p> <p>e. Проверьте источник и качество сварочной проволоки.</p> <p>f. При производстве сварки с помощью люминиевой проволоки используйте 4-роликовое устройство подачи проволоки, и ролик-подачи проволоки с «U»-образным желобом.</p> <p>g. Замените привод PCB PK-40.</p>
8. Сварка проходит нормально, но в конце происходит склеивание сварочной проволоки	<p>a. Время удара ления к плавлению слишком мало. Отрегулируйте нужным образом зону VR1 и переключатель дисплея, повернув его по часовой стрелке и повторив сварку.</p> <p>а. Напряжение удара ления к плавлению слишком низкое. Отрегулируйте нужным образом зону VR2 и переключатель дисплея, повернув его по часовой стрелке и повторив сварку.</p>
9. Сварка проходит нормально, но она обрывается при завершении дуги, и в конце сварочной проволоки возникает большая капля плавления.	<p>a. Время удара ления к плавлению слишком большое. Отрегулируйте нужным образом зону VR1 и переключатель дисплея, повернув его против часовой стрелки и повторив сварку.</p> <p>б. Напряжение удара ления к плавлению слишком высокое. Отрегулируйте нужным образом зону VR2 и переключатель дисплея, повернув его против часовой стрелки и повторив сварку.</p>
10. Капля плавления в конце сварочной проволоки не очень большая, но эффект начала дуги работает плохо.	<p>Начните дугу на более низкой скорости и установите и минимум SW4 и переключатель дисплея.</p>
11. Защитный эффект валика сварного шва в конце сварки работает плохо.	<p>a. По окончании сварки не отдергивайте сварочный фидер медленно, чтобы щитный газ мог оградить горячий валик сварного шва.</p> <p>b. Увеличьте время продувки: не включайте переключатель 1 и SW2 сразу другого переключателя (поворните 1 в противоположное положение).</p>
12. Слишком большой кратер после сварки.	<p>a. Остановите дугу в режиме 4T при низком токе.</p> <p>b. Измените рабочий режим.</p>

13. Газоизмеритель не нагревается.	<p>а. Розетка и грев теля вст влен непр вильно.</p> <p>б. Проверьте состояние предохр нителя и 5 А.</p> <p>с. Проверьте, р вно ли и пряжение от CN2-1 до CN1-3 и источнике пит ния и грев теля PCB PS-02 530 вольт постоянного ток :</p> <p>Д -- Переключ тель упр вления PS-02 поврежден. З мените его.</p> <p>Нет -- Проверьте 3-ф зный выпрямляющий мост.</p>
------------------------------------	--

8. Хранение

Апп р т в упаковке изготовителя следует хранить в з крытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 30 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 20 °С.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и другихgressive примесей не допускается.

Аппарат перед заменой и длительное хранение должен быть засконсервирован.

После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °С не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов – без упаковки.

9. Транспортировка

Аппарат может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими в каждом виде транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре плюс 20 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортной тары с упаковкой на том в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия ВНИМАТЕЛЬНО изучить раздел «Техника безопасности» данного руководства.

Данное руководство является неотъемлемой частью аппарата и должно сопровождать его при изменении местоположения или перепродаже. Пользователь оборудования всегда отвечает за сохранность и разборчивость данного руководства. Компания «ООО Инсварком» оставляет за собой право изменения содержания руководства в любое время без предварительного уведомления.

Для заметок

Для заметок

Под торговой маркой «Сварог» представлен широкий ассортимент сварочного оборудования одного из ведущих мировых производителей инверторных аппаратов, компании JASIC TECHNOLOGY CO., LTD. Компания представлена более чем в 50 странах мира, а сварочное оборудование успешно используется в судостроении, металлургической отрасли, военно-промышленном комплексе, при строительстве газопроводов, на промышленных объектах атомной энергетики и в других отраслях.

В предлагаемой линейке более 70 видов различного сварочного оборудования:




MMA

Инверторные аппараты для ручной дуговой сварки постоянным током



TIG

Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки постоянным током

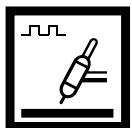

TIG PULSE + MMA

Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки постоянным током с функцией импульсной сварки



TIG AC/DC PULSE

Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки постоянным/переменным током с функцией импульсной сварки



MIG

Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов




CUT

Инверторные аппараты для воздушно-плазменной резки




МУЛЬТИ СВАРКА

Универсальные сварочные инверторы

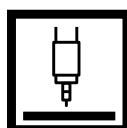

SAW

Автоматическая сварка под флюсом

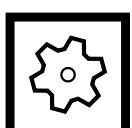

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Горелки, расходные материалы, средства индивидуальной защиты



ГЕНЕРАТОРЫ

Бензиновые, дизельные, инверторные, сварочные

По вопросам оптовых поставок обращайтесь по телефону +7 (812) 325-01-05.

Адреса розничных магазинов в вашем регионе:
www.svarog-spb.ru, раздел «Контактная информация».