

сварог[®]

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

MIG 250 Y (J04)

Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «Сварог», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и современные технологии, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании.

Производство сварочного оборудования ТМ «СВАРОГ» осуществляется на заводе Shenzhen Jasic Technology – одном из ведущих мировых производителей инверторных аппаратов, который уже 20 лет поставляет сварочное оборудование в США, Австралию и страны Европы. В России эксклюзивным представителем Shenzhen Jasic Technology является компания «ИНСВАРКОМ».

В настоящий момент компания Shenzhen Jasic Technology имеет четыре научно-исследовательских центра и три современных производственных площадки. Благодаря передовым исследованиям компания получила более 50 национальных патентов и 14 международных включая национальную и зарубежную премии за развитие технологий в области сварки, завод также является тесным партнером государства. Производство компании имеет сертификат ISO 9001, производственный процесс и продукция соответствуют стандартам CCC, CE, ROHS, CSA и C-TICK.

С 2007 года производство торговой марки «СВАРОГ» успешно занимает рекордное место среди нескольких сотен тысяч потребителей в промышленности, строительстве, спорте и домашнем хозяйстве. Компания предлагает широкий ассортимент сварочного оборудования и сопутствующих товаров:

- Инверторное оборудование для ручной дуговой сварки;
- Инверторное оборудование для газондуговой сварки;
- Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов;
- Оборудование для воздушно-плазменной резки;
- Универсальные и комбинированные сварочные инверторы;
- Аксессуары, комплектующие и расходные материалы;
- Средства защиты для сварочных работ.

Компания имеет широкую сеть региональных дилеров и сервисных центров по всей территории России. Все оборудование обеспечивается надежной технической поддержкой, которая включает гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка сходных материалов, обучение, пусконаладочные и демонстрационные работы, а также консультации по подбору и использованию оборудования.

При поступлении на склад вся продукция проходит контрольное тестирование и тщательную предпродажную проверку, что гарантирует стабильно высокое качество товаров ТМ «СВАРОГ».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Инверторные сварочные аппараты ТМ «СВАРОГ» соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75 и имеют сертификат соответствия*.

Оборудование соответствует директивам 73/23/EEC «Низковольтное оборудование» и 89/336/EEC «Электромагнитная совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.

*возможно получение сертификата НАКС с дополнительной платой

Производителем ведется постоянный контроль по усовершенствованию конструкции оборудования, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве. Благодарим за понимание.

Перед использованием обязательно прочтите настоящую инструкцию. Данное руководство является в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации.

Не допускается внесение изменений в конструкцию аппарата или выполнение каких-либо действий, не предусмотренных данным руководством.

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации или с мостостойкого изменения конструкции аппарата, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием аппарата, вы можете проконсультироваться у специалистов нашей компании.

Представитель производителя: ООО «ИНСВАРКОМ», 197343, Санкт-Петербург,
ул. Студенческая, 10, офис С7б; тел. (812) 325-01-05, факс (812) 325-01-04,
svarog-rf.ru, svarog-spb.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
1.1. Условия эксплуатации оборудования	6
1.2. Безопасность сварщика и окружающих	6
1.3. Пожаровзрывобезопасность	7
1.4. Меры безопасности при работе с газовыми бллонами	8
1.5. Электробезопасность	8
1.6. Опасность механических повреждений	8
1.7. Электромагнитные поля и помехи	9
1.8. Классификация по IP	9
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	10
2.1. Внешний вид аппарата	10
3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	12
3.1. Подключение к сети	12
3.2. Подготовка аппарата к работе	13
3.2.1 Механизмы низирований сварки MIG, MAG и FCAW	13
3.2.2 Ручная дуговая сварка MMA	16
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ	17
4.1. Механизмы низирований сварки MIG, MAG и FCAW	17
4.2. Ручная дуговая сварка MMA	19
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	21
7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	24
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	27

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При непривильной эксплуатации оборудования процессы сварки и резки предстают собой опасность для сварщиков и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной.

При эксплуатации оборудования и последующей его утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм промышленной безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации и устройство оборудования, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Аппараты предназначены только для тех операций, которые описаны в данном руководстве. Использование оборудования не по назначению может привести к выходу его из строя. Сварочный аппарат MIG 250 Y (J04) рассчитан на питание от трехфазной сети с напряжением 380 Вольт. Рекомендательная сеть должна соответствовать требованиям, предъявляемым к питанию аппаратов, площадь поперечного сечения каждого провода четырехжильного кабеля должна быть не менее 4 мм².
- Сварочные работы должны выполняться при влажности не более 80 %. При использовании оборудования температура воздуха должна составлять от минус 5°C до плюс 40°C.
- В целях безопасности рабочей зоны должна быть очищена от пыли, грязи и оксидирующих газов в воздухе. При сварке в среде щитовых газов защитите зону сварки от проникновения ветра.
- Перед включением аппарата убедитесь, что его вентиляционные отверстия остаются открытыми, и они обеспечены продувом воздуха.
- Запрещено эксплуатацию аппарата, если он находится в неустойчивом положении и его не клонят к горизонтальной поверхности составляя больше 15°.



ВНИМАНИЕ! Не используйте данные аппараты для размораживания труб, подзарядки батарей или аккумуляторов, запуска двигателей.

1.2. БЕЗОПАСНОСТЬ СВАРЩИКА И ОКРУЖАЮЩИХ

- Дым и газы, образующиеся в процессе сварки, опасны для здоровья. Рабочая зона должна хорошо вентилироваться. Стремитесь организовать вытяжку непосредственно над сваркой.
- Щитовые газы, применяемые при сварке, могут вытеснять воздух и приводить к

удушью. Не работайте в одиночку в тесных, плохо проветриваемых помещениях – работа должна вестись под надзором другого человека, находящегося вне рабочей зоны.

- Излучение сварочной дуги опасно для глаз и кожи. При сварке используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду с длинным рукавом вместе с перчатками и головным убором. Одежда должна быть прочной, подходящей по размеру, из негорючего материала. Используйте прочную обувь для защиты от воды и брызг металла.

- Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.

- Процесс сварки сопровождается повышенным шумом, при необходимости используйте средства защиты слуха.

- Помните, что готовка и оборудование сильно нагреваются в процессе сварки. Не трогайте горячую или готовку голыми руками. После продолжительного использования горелки необходимо дать ей остить.

- Во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги, и температура готовок остается высокой в течение некоторого времени.

- Должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней. Используйте для этого защитные ширмы и экраны. Предупредите окружающих, что на дугу и рабочий метал неизбежно смотреть без специальных защитных средств.

- Магнитное излучение оборудования может быть опасно. Люди с электронными сердечными стимуляторами и слуховыми аппаратами не должны допускаться в зону сварки без консультации с врачом.

- Всегда держите поблизости пачечку первой помощи. Травмы и ожоги, полученные во время сварочных работ, могут быть очень опасны.



ВНИМАНИЕ! После завершения работы убедитесь в безопасности рабочей зоны, чтобы не допустить случайного травмирования людей или повреждения имущества.

1.3. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняющиеся материалы должны быть удалены из рабочей зоны.

- Рядом с рабочей зоной должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, какими пользоваться.

- Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением, емкостей, в которых находились горючие и смолочные вещества. Остатки газа, топлива или масла могут стать причиной взрывов.

- Запрещается носить в рабочих спецодеждах легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажигалки), работать в одежде с пятнами масла, жира, бензина и других горючих жидкостей.

1.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

- Баллоны с газом находятся под давлением и являются источниками повышенной опасности.
- Баллоны должны устанавливаться вертикально с дополнительной опорой для предотвращения их падения.
- Баллоны не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и резкому перепаду температур. Соблюдайте условия хранения и температурный режим, рекомендованные для конкретного газа.
- Баллоны должны находиться на значительном расстоянии от мест сварки, чтобы избежать воздействия на них пламени или электрической дуги, также не допустить попадания на них брызг сплавленного металла.
- Закрывайте вентиль баллонов при завершении сварки.
- При использовании редукторов и другого дополнительного оборудования соблюдайте требования к их установке и проверке эксплуатации.

1.5. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Для подключения оборудования используйте розетки с заземляющим контуром.
- Запрещается производить любые подключения под напряжением.
- Категорически не допускается производить работы при поврежденной изоляции кабеля, горелки, сетевого шнура и вилки.
- Не рекомендуется использовать ненадежные детали голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих сварочных перчатках.
- Отключайте питание сети при простое.
- Переключение режимов функционирования питания в процессе сварки может повредить оборудование.
- Увеличение длины сварочного кабеля или кабеля горелки на длину более 8 метров повышает риск перегрева кабеля и снижает выходные характеристики сварочного питания в зоне сварочной нити.



ВНИМАНИЕ! При поражении электрическим током прекратите сварку, отключите оборудование, при необходимости обратитесь за медицинской помощью. Перед возобновлением работы тщательно проверьте исправность аппарата.

1.6. ОПАСНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- Движущиеся части оборудования могут быть опасны. Перед началом эксплуатации убедитесь, что все подвижные части оборудования находятся на своем месте и прочно закреплены. Дверцы, панели, крышки и другие защитные приспособления должны быть

ндежно з крыты.

- При транспортировке оборудования в пределах рабочей зоны учитывайте габариты предметов и их вес, убедитесь, что препятствия не мешают перемещению оборудования.

1.7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕХИ

- Свирочный ток является причиной возникновения электромагнитных полей. При длительном воздействии они могут оказывать негативное влияние на здоровье человека.
- Электромагнитные поля могут вызывать сбои в работе оборудования, в том числе – в работе слуховых аппаратов и радиостимуляторов. Люди, пользующиеся медицинскими приборами, не должны допускаться в зону сварки без консультации с врачом.
- По возможности электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования. Возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.
- Не забывайте сварочные провода вокруг себя или вокруг оборудования, будьте особенно внимательны при использовании к белей большой длины.
- Не касайтесь одновременно силового кабеля (горелки или электрододержателя) и проводов заземления.
- Заземление свариваемых деталей эффективно сокращает электромагнитные помехи, вызываемые аппаратом в том.

1.8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПО IP

Сварочный аппарат MIG 250 Y (J04) обладает классом защиты IP23S. Это означает, что корпус аппарата отвечает следующим требованиям:

- Защита от проникновения внутрь корпуса небольших твердых инородных тел (диаметром более 12,5 мм), в том числе, пальцев человека;
- Защита от попадания воды, падающих под углом до 60° (дождь и брызги), при этом аппарат должен находиться в выключенном состоянии.



ВНИМАНИЕ! Несмотря на высокую степень защиты корпуса аппарата от попадания влаги, производить сварку под дождем или снегом категорически запрещено. Данный класс защиты не обеспечивает защиту от конденсата. По возможности обеспечьте постоянную защиту оборудования от воздействия атмосферных осадков.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Инверторный сварочный аппарат MIG 250 Y (J04) является универсальным для промышленного производства, где требуется продолжительная сварка металлических изделий из стали и листов различной толщины. В этом инверторе реализованы следующие способы сварки:

- механическая сварка в среде защитных газов и их смесей (MIG/MAG),
- сварка порошковой проволокой (FCAW),
- ручная дуговая сварка (MMA).

Отличительной конструктивной особенностью данного аппарата является металлический корпус с пластиковым щитком из пластика с проволокой.

Значения сварочного тока и напряжения при бочке дуги отображаются на цифровых дисплеях. В аппарате присутствуют дополнительные функции, позволяющие сделать процесс сварки более удобным и комфортным: регулирование сварочного тока скорости подачи проволоки, напряжения дуги, индуктивности, имеется кнопка холостого прогоняния проволоки.

2.1. ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

На **рисунке 1.1** представлен внешний вид передней панели источника сварочного тока, на **рисунке 1.2** – задней панели.

1. Евророзетка
2. Индикатор сети
3. Индикатор перегрева
4. Кнопка холостого прогоняния проволоки
5. Переключатель MIG/MMA
6. Регулятор индуктивности (динамики дуги)
7. Регулятор сварочного тока (только для MMA)
8. Регулятор напряжения дуги
9. Регулятор скорости подачи проволоки
10. Индикатор напряжения
11. Индикатор сварочного тока
12. Порт для розетки «+»
13. Порт для розетки «-»
14. Кнопка переключения полярности

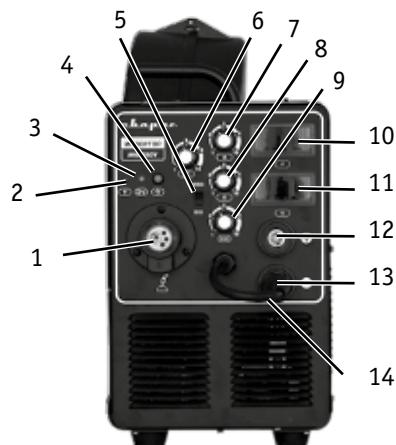


Рис. 1.1. Передняя панель аппарата.

15. Сетевой к бель
16. Розетк 36 В
17. Выключ тель
18. З щитный кожух для к тушки
19. Вентилятор
20. Болт з земления
21. Штуцер для подключения г з

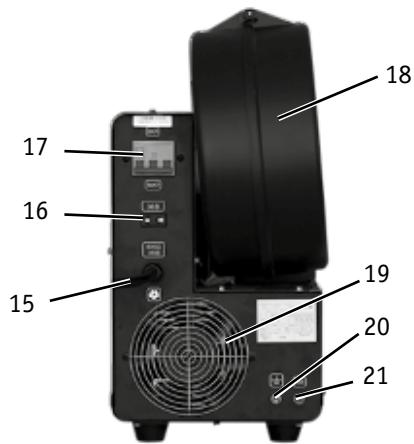


Рис. 1.2. Задняя панель аппарата.

3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Установка оборудования должна проводиться опытным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.



ВНИМАНИЕ! Перед перемещением и установкой аппарата убедитесь в том, что он отключен от сети.

Не подсоединяйте два и более сварочных аппарата к одному блоку выключателя, ни последовательно, ни параллельно.

При размещении сварочного аппарата учитывайте следующие требования:


- Попасть в зону влияния и разъемы должны быть доступны.
- Источник сварочного тока и газовый блок должны находиться в устойчивом положении, не допускайтесь наклон относительно горизонтальной поверхности.
- Не допускайте перекосов блоков к белому и газовому шлангу.
- Страйтесь избегать ситуаций, когда приходится использовать чрезмерно длинные кабели. При необходимости увеличения их длины увеличивайте толщину и сечение кабелей для уменьшения потери напряжения. Оптимальная длина кабеля от 3 до 5 метров.
- Обеспечьте доступ воздуха к аппарату для качественной вентиляции и охлаждения источника.
- Защищайте оборудование от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

3.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Перед подключением оборудования проверьте установленные заземления и напряжение сети и пороговые напряжения сетевых предохранителей. Проверьте заземление.

Перед подсоединением сетевого кабеля к блоку выключателя убедитесь в том, что выключатель сети находится в положении «выкл.». Откройте блок выключателя, подсоедините кабели по схеме на рисунке 2, три одноцветных (токопроводящих) провода четырехжильного кабеля к соответствующим трем разъемам. Вставьте желто-зеленый провод и подсоедините его к заземляющему болту .

Проверьте надежность всех соединений.

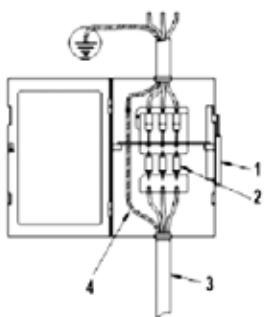


1. Выключатель сети
2. Предохранитель
3. Кабель питания пп рт
4. Желто-зеленый земляющий провод (земля, не соединять с нулевой фазой)

Рис. 2. Схема подключения к сети.

3.2. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

3.2.1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА MIG, MAG И FCAW

Схема подключения оборудования для механизированной сварки в среде щитовых газов показана на рисунке 3.

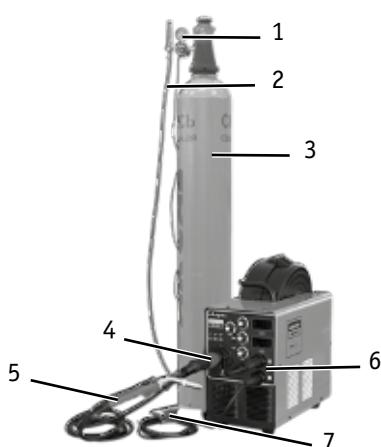

1. Редуктор газового баллона с сходометром
2. Рукав газовый
3. Газовый баллон
4. Еврорезьем
5. Горелка MIG
6. Пальцевое соединение
7. Клемма заземления

Рис. 3. Схема подключения оборудования для MIG, MAG и FCAW сварки

При сварке с мозг щитовой проволокой без газа (FCAW) подключение осуществляется также, как и при механизированной сварке в среде щитовых газов MIG/MAG, за исключением

пунктов 9 и 10 для этого не производится).

Необходимо обратить внимание, что при сварке с мозг щитной проволокой необходимо использовать прямую полярность для уменьшения вероятности перегрева свариваемых деталей.

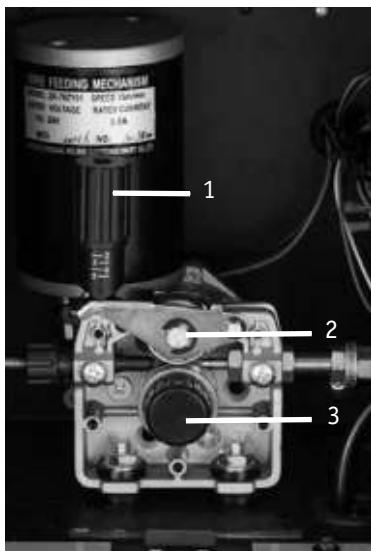


Рис. 4. Вид подающего механизма.

1. Откройте щитный кожух (поз. 18, рис. 1.2) и наденьте на ось к тушку с проволокой, закрепите её путём зажима гайки посредством оси.
2. Протяните проволоку через направляющие ролики под юзущего механизма (рис. 4), направляющий ролик (поз. 3, рис. 4) должен совпадать с диаметром проволоки.
3. После выведите проволоку через ненельзя еврорезьём, остывший вылет от 20 до 30 мм.
4. Закройте крышку щитного кожуха.



ВНИМАНИЕ! В комплект поставки входят ролики для сварки проволокой сплошного сечения. Для сварки вальцованной порошковой проволокой, а также сварки алюминия необходимо приобрести ролики с соответствующим профилем насечки.



Ролик с V-образной насечкой
для сварки стальной
проводкой сплошного
сечения



Ролик с U-образной насечкой
для сварки алюминиевой
проводкой



Ролик с поперечным
зацеплением для сварки
порошковой проводкой

Рис. 5. Виды роликов.

6. Вставьте резьбовую зажимную гайку (поз. 5, рис. 3) в гнездо зажима (поз. 4, рис. 3) и прикрутите ее.
7. Установите на кончик горелки диаметр его отверстия должен совпадать с диаметром сечения проволоки.
8. Вставьте в бельевую вилку, соединенную с клеммой земли, в параллельную розетку «-» или «+» (поз. 13 и 12, рис. 1.1) на передней панели сварочного аппарата (в зависимости от требуемой полярности), к бельевому переключению полярности (поз. 14, рис. 1.1) в свободную параллельную розетку и зажмите их по часовой стрелке.
 - правильная полярность - к бельевым клеммам земли подключен к параллельной розетке «+» (поз. 12, рис. 1.1);
 - обратная полярность – к бельевым клеммам земли подключен к параллельной розетке «-» (поз. 13, рис. 1.1).



ВНИМАНИЕ! Выбирайте способ подключения и режимы сварки в зависимости от конкретной ситуации, типа и марки проволоки, согласно рекомендациям производителя материалов или требованиям технологического процесса. Неправильное подключение оборудования может вызывать нестабильность горения дуги, разбрзгивание расплавленного металла и другие дефекты сварного шва. Рекомендации по настройке отражены в ПРИЛОЖЕНИИ А настоящего руководства по эксплуатации.

9. Снимите крышку головки блока цилиндров, откройте клапаны на несколько секунд. Выход небольшого количества газа предотвратит попадание примесей в редуктор. Подсоедините редуктор к головному блоку цилиндров.

10. Соедините один конец головки рукава с питанием через штуцер (поз. 21, рис. 1.2), другой конец с головным редуктором блока цилиндров (поз. 1, рис. 3). Убедитесь, что при открытых кранах нет утечки газа. Вилку редуктора подключите к розетке питания 36 вольт (поз. 16, рис. 1.2). Откройте редуктор и выставьте значение давления газа, обеспечив ющий необходимый расход согласно таблицам 2А и 3А ПРИЛОЖЕНИЯ А настоящего руководства.

ств по эксплуатации.

3.2.2. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА ММА

При ручной дуговой сварке газовый блок не используется.

Схема подключения оборудования показана на рисунке 6.



1. Пневмические соединения
2. Электрододержатель
3. Клемма заземления

Рис. 6. Схема подключения оборудования для MMA сварки.

1. Несущий пакет сварочного аппарата имеет пневматические розетки «+» и «-» (поз. 12 и 13, рис. 1.1). Существуют два способа подключения сварочных приборов:

- прямая полярность – электрододержатель подсоединен к пневматической розетке «-» (поз. 13, рис. 1.1), кабель с клеммой заземления к пневматической розетке «+» (поз. 12, рис. 1.1);
- обратная полярность – кабель клеммы заземления подсоединен к пневматической розетке «-» (поз. 13, рис. 1.1), электрододержатель – к пневматической розетке «+» (поз. 12, рис. 1.1).



ВНИМАНИЕ! Выбирайте способ подключения и режимы сварки в зависимости от конкретной ситуации, типа электрода, согласно рекомендациям производителя материалов или требованиям технологического процесса. При использовании универсальных электродов для работы как на прямой, так и на обратной полярности для более глубокого проплавления обычно выбирается прямая полярность, а для сварки тонколистовой стали обратная. Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание расплавленного металла и прилипание электрода. Рекомендованные настройки отображены в **ПРИЛОЖЕНИИ Б** настоящего руководства по эксплуатации.

2. Для плотного закрепления сварочных кабелей в разъемах необходимо встегнуть кабельную вилку в пневматическую розетку до упора и повернуть ее по часовой стрелке. При неплотном подсоединении кабелей возможны повреждения кабелей и пневматического пакета.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Аппарат MIG 250 Y (J04) применяется для нескольких видов сварки:

- механическими низированием сварки в среде из щитовых газов и их смесей (MIG/MAG),
- сваркой порошковой проволокой (FCAW),
- ручной дуговой сваркой (MMA).

4.1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА MIG, MAG и FCAW

1. Произведите подключение оборудования согласно пункту 3.2.1. настоящего руководства по эксплуатации.

2. Переведите переключатель MIG/MMA (поз. 5, рис. 1.1) в положение MIG.

3. Нажмите кнопку холостого прогонки проволоки (поз. 4, рис. 1.1) для протяжки проволоки через горелку.

4. Регулятором скорости подачи проволоки и подающим механизмом установите соответствующую подачу проволоки (поз. 9, рис. 1.1) и напряжение дуги (поз. 8, рис. 1.1). Сварочный ток в режиме сварки MIG зависит пропорционально от скорости подачи проволоки и выставляется ее регулятором. Индикатор сварочного тока (поз. 11, рис. 1.1) при предварительнойстройке ничего не отображается - пока из ния сварочного тока появятся только в процессе сварки. Подобрать оптимальное отношение напряжения и скорости подачи сварочной проволоки можно в соответствии с графиком (рис. 7).


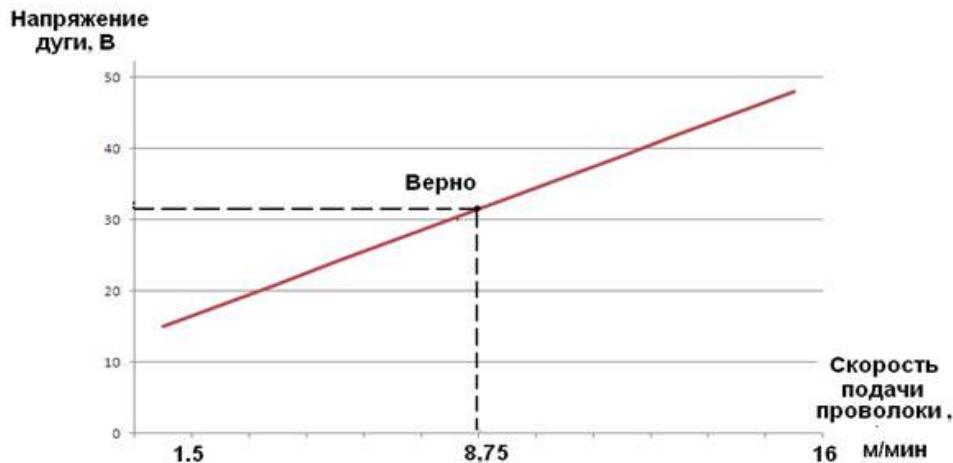


Рис. 7. График соотношения напряжения дуги и скорости подачи проволоки.

5. Установите значение сварочного тока в зависимости от диаметра сечения проволоки, тип материала, требований технологического процесса и нормативной документации. Также можно использовать рекомендации ПРИЛОЖЕНИЯ А настоящего руководства по эксплуатации.

6. Установите значение индуктивности, чтобы получить нужную жесткость дуги. При повороте регулятора индуктивности (поз. 6, рис. 1.1) до конца против часовой стрелки значение индуктивности будет минимальным (более вертикальная линия 1, рис. 8), дуга наиболее жесткой. Этот режим более глубокого проплавления металлов. При повороте регулятора по часовой стрелке значение индуктивности будет увеличиваться (более горизонтальная линия 3, рис. 8), при этом количество брызг будет уменьшаться вместе с жесткостью дуги - применяется для облицовочных швов.

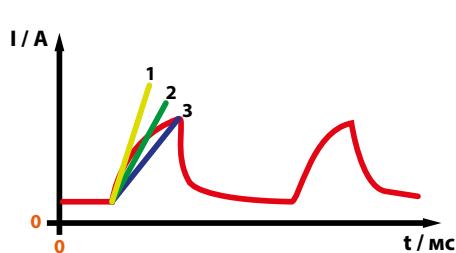

1. Минимальное значение индуктивности
2. Среднее значение индуктивности
3. Максимальное значение индуктивности

Рис. 8. График зависимости сварочного тока от индуктивности.



Рис 9.1. Сварной шов при минимальном значении индуктивности.



Рис 9.2. Сварной шов при максимальном значении индуктивности.

7. Осуществите пробную сварку. При этом необходимо установить параметры, чтобы процесс сварки происходил равномерно без явных обрывов дуги и без контакта с сплавленной проволокой с материалом свариваемого изделия, с небольшим количеством брызг, хорошим проплавлением и правильным формированием шва.

8. После того как все режимы будут оптимально настроены приступайте к сварке.

4.2. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА ММА

1. Установите способ сварки MMA с помощью переключателя MIG/MMA (поз. 5, рис. 1.1.).
2. Установите требуемую величину сварочного тока с помощью регулятора (поз. 7, рис. 1.1). Установите значение сварочного тока в зависимости от длины метра электрода, тип материала, требований технологического процесса и нормативной документации или рекомендаций ПРИЛОЖЕНИЯ Б настоящего руководства по эксплуатации.
3. Поднесите электрод к заготовке и коснитесь ее, образуется дуга. После образования дуги приступайте к процессу сварки.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. Регулярное техническое обслуживание позволяет избежать многих неполадок в работе оборудования и обеспечивает его длительную бесперебойную работу.



ВНИМАНИЕ! Отключайте аппарат от сети при выполнении любых работ по техническому обслуживанию. Надевайте защитные перчатки.

Предусмотрены следующие виды регулярного обслуживания притотов:

- контрольный осмотр (КО);
- техническое обслуживание (ТО).

КО проводится до и после использования притотов или его тренировок. При КО необходимо проверять надежность крепления всех разъемов, отсутствие повреждений корпуса, наличие упражнения силовых контактов.

Периодическое ТО в течение гарантийного срока проводится в сервисном центре согласно условиям гарантии. После окончания гарантийного срока, при условии постоянного использования оборудования, ТО следует проводить не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр;
- внутреннюю чистку притотов;
- проверку, зачистку, протяжку мест соединений силовых контактов притотов.

Внешний осмотр притотов проводится для обнаружения внешних дефектов без вскрытия. При выполнении внешнего осмотра необходимо проверить:

- отсутствие нарушения изоляции силовых контактов;
- отсутствие механических повреждений гнезд подключения к белым, оранжевым и коричневым контактам.

Внутренняя чистка притотов проводится с целью удаления пыли и грязи, попавших внутрь во время работы. Для этого необходимо открыть крышку,ющую и продуть притотом сжатым воздухом. Давление сжатого воздуха должно быть уменьшено до величины безопасной для мелких деталей многообъемного оборудования, после этого крышку закрыть.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Для выполнения ремонтных работ требуется обладать профессиональными знаниями в области электротехники и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуск для проведения таких работ, подтвержденный специальным сертификатом.

Указанные в таблице неисправности пользователь может устранить самостоятельно. Если вы не смогли решить возникшую проблему или не уверены в причине неисправности, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Решение	Способ сварки
Аппарат не включается (не горит индикатор сети)	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение питания к сети электропитания. Проверьте целостность силового кабеля. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG/MMA • MIG/MMA
Горит индикатор перегрев	<ul style="list-style-type: none"> Сделайте перерыв в работе, дайте аппарату остить. Выполните работу на меньших значениях сварочного тока. Проверьте работу вентилятора в источнике. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG/MMA • MIG/MMA • MIG/MMA
При нажатии кнопки горелки нет подачи сварочного тока	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение питания к сети электропитания. Проверьте, горит ли индикатор питания. Проверьте подключение сварочной горелки к питанию. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG • MIG • MIG
При нажатии кнопки горелки есть подача проволоки, но отсутствует сварочный ток	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте надежность контакта клеммы заземления со свариваемой готовкой. Проверьте контакт кнопки горелки и подключение сварочной горелки к питанию. Проверьте сварочную горелку на повреждения. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG • MIG • MIG
При нажатии кнопки горелки есть подача газа, но нет подачи проволоки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте горелку и ее контактный предмет зажигания или повреждения. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG

Св рочный ток непостоянен	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте шл нг под чи г з и зн чение д вления н редукторе. Проверьте соответствие н пр вляющего к н л горелки ди метру св рочной проволоки. Проверьте н конечник св рочной горелки н предмет износ или соответствия ди метру св рочной проволоки. Проверьте состояние силового св рочного к беля. Проверьте н личие искривлений и пережимов к беля горелки. Проверьте, соответствуют ли п р метры св рки используемым м тери л м и их толщине. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG • MIG • MIG • MMA • MIG • MIG/MMA
Активное р збрызгив ние мет лл	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте пр вильность подключения оборудования – прям я или обр тн я полярность. Уменьшите р состояние между электродом или проволокой и св рив емой поверхностью. Уменьшите зн чение н пряжения дуги. Проверьте горелку н предмет з сорения или повреждения. Уменьшите угол н клон горелки при св рке. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG/MMA • MIG/MMA • MIG • MIG • MIG
После св рив ния обр зуются большие кр теры	<ul style="list-style-type: none"> Измените технологический режим. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG/MMA
Недост точн я глубин шв	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите скорость под чи проволоки. Проверьте чистоту кромок св рив емых дет лей. Измените зн чение ток . Используйте электрод или проволоку меньшего ди метр . 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG • MIG/MMA • MIG/MMA • MIG/MMA

Посторонние включения в шов	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте чистоту кромок свариваемых деталей. Уменьшите длину метра электрод или проволоки. Уменьшите расстояние между электродом или проволокой и свариваемой поверхностью, но не касайтесь ее. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG/MMA • MIG/MMA • MIG/MMA
Образование ржавины	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте горелку и предмет из-за сорения или повреждения. Проверьте равномерность подачи газа. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG • MIG
Залипание электрод	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте привильность подключения оборудования – прямая или обратная полярность. Увеличьте длину дуги, значение тока сварки или угол наклона электрод. 	<ul style="list-style-type: none"> • MMA • MMA
Пористый сварочный шов	<ul style="list-style-type: none"> Очистите свариваемые поверхности, проверьте электрод или горелку и предмет из-за грызняния. Уменьшите длину дуги. 	<ul style="list-style-type: none"> • MIG/MMA • MIG/MMA

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать при температуре от минус 30°C до плюс 55°C и относительной влажности воздуха до 80 %. Оборудование не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Аппарат в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, наличие в воздухе растворов кислот, щелочей и другихgressive примесей не допускается.

После хранения или транспортировки при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0°C не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов – без упаковки.

Аппарат может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими в jedem виде транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам. Ремещение и крепление транспортной тары с упаковкой должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Н именов ние п р метр	Единиц измерения	MIG 250 Y (J04)
П р метры сети	В; Гц	380±15; 50
М ксим льн я мощность, MIG/MMA	кВА	11,6/12,5
Потребляемый ток, MIG/MMA	А	18/19,3
Св рочный ток, MIG/MMA	А	50-250/20-250
Н пряжение дуги, MIG	В	15-48
Св рочный ток при ПН 100%	А	194
Н пряжение холостого ход	В	50
Ди п зон скорости под чи проволоки	м/мин.	1,5-16
Ди метр св рочной проволоки	мм	0,8-1,0
Допустимый м ксим льный вес к тушки	кг	15
Допустимый ди метр к тушки	мм	300
Количество роликов в под ющем устройстве	шт.	2
Ди метр электрод , MMA	мм	1,5-6,0
ПН при I _{max}	%	60
КПД	%	85
Коэффициент мощности		0,7
Кл сс изоляции		F
Степень з щиты		IP23S
М сс	кг	28,2
Г б риты	мм	500x263x430

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Режимы сварки MIG, MAG и FCAW (рекомендованные)



ВНИМАНИЕ! Сварочный ток в режиме сварки MIG зависит пропорционально от скорости подачи проволоки и выставляется ее регулятором (поз. 9, рис. 1.1) в процессе пробной сварки.

Таблица 1А. Соответствия диаметров сечений сварочной проволоки толщинам материалов.

Толщина свариваемых изделий, мм	0,5-1,5	1,0-2,5	2,5-5,0	6,0-10,0
Диаметр сечения проволоки, мм	0,6-0,8	0,8-1,0	1,0-1,2	1,2

Таблица 2А. Режимы сварки сталей в углекислой среде (CO_2) и смесях (MAG).

Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Расход газа		Толщина свариваемых изделий, мм
		$\text{м}^3/\text{с} \cdot 10^4$	Л/мин.	
0,6	30-180	1,10-1,4	7-8	0,5-1,5
0,8	50-120	1,33-1,5	8-9	1,0-2,5
1,0	60-160	1,33-1,5	8-9	2,5-5,0
1,2	120-320	1,5-2,0	9-12	6,0-10,0

Таблица 3А. Режимы сварки алюминия и его сплавов в среде защитных газов (MIG).

Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Расход газа		Толщина свариваемых изделий, мм
		$\text{м}^3/\text{с} \cdot 10^4$	Л/мин.	
0,6	40-100	1,10-1,4	7-8	0,5-1,5
0,8	70-140	1,33-1,5	8-9	1,0-2,5
1,0	90-200	1,33-1,5	8-9	2,5-5,0
1,2	150-360	1,5-2,0	9-12	6,0-10,0

Таблица 4А. Режимы сварки сталей с мозговой щитной порошковой проволокой (FCAW).

Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Толщина свариваемых изделий, мм
0,6	30-80	0,5-1,5
0,8	50-110	1,0-2,5
1,0	60-150	2,5-5,0
1,2	120-300	6,0-10,0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Режимы сварки MMA низкоуглеродистых низколегированных стальных листов (рекомендованые)

Таблица 1Б. Соответствия диаметров сварочных электродов толщинам металла.

Толщина свариваемых изделий, мм	2,5-3,0	3,5-5,0	6,0-10,0	10,0-24,0
Диаметр электродов, мм	1,5-2,0	2,0-4,0	4,0-5,0	5,0-6,0

Таблица 2Б. Соответствия диаметров сварочных электродов значениям сварочного тока.

Положение при сварке	1,5 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм
Нижнее	50-70 А	70-100 А	90-130 А	140-180 А	180-250 А	220-280 А
Вертикальное и горизонтальное	50-60 А	70-90 А	90-120 А	140-160 А	160-210 А	210-260 А
Потолочное	40-60 А	60-80 А	90-110 А	140-150 А	160-200 А	210-250 А

Санкт-Петербург
2015